


**高速道路資産の長期保全及び更新のあり方に関する技術検討委員会  
中間とりまとめ(参考資料)**

2023年1月30日

## 1. 高速道路ネットワークが果たす役割

# 1. 高速道路ネットワークが果たす役割 ～高速道路の整備状況～

- NEXCO東日本・NEXCO中日本・NEXCO西日本(以下「NEXCO3会社」)が管理する高速道路は、2022年3月末時点で9,663 kmが供用しており、1日約730万台の交通を担っている。
- 物流の大動脈として社会経済を支え、観光・文化・産業振興に貢献。国民生活と社会経済活動を支えるライフラインに成長した。

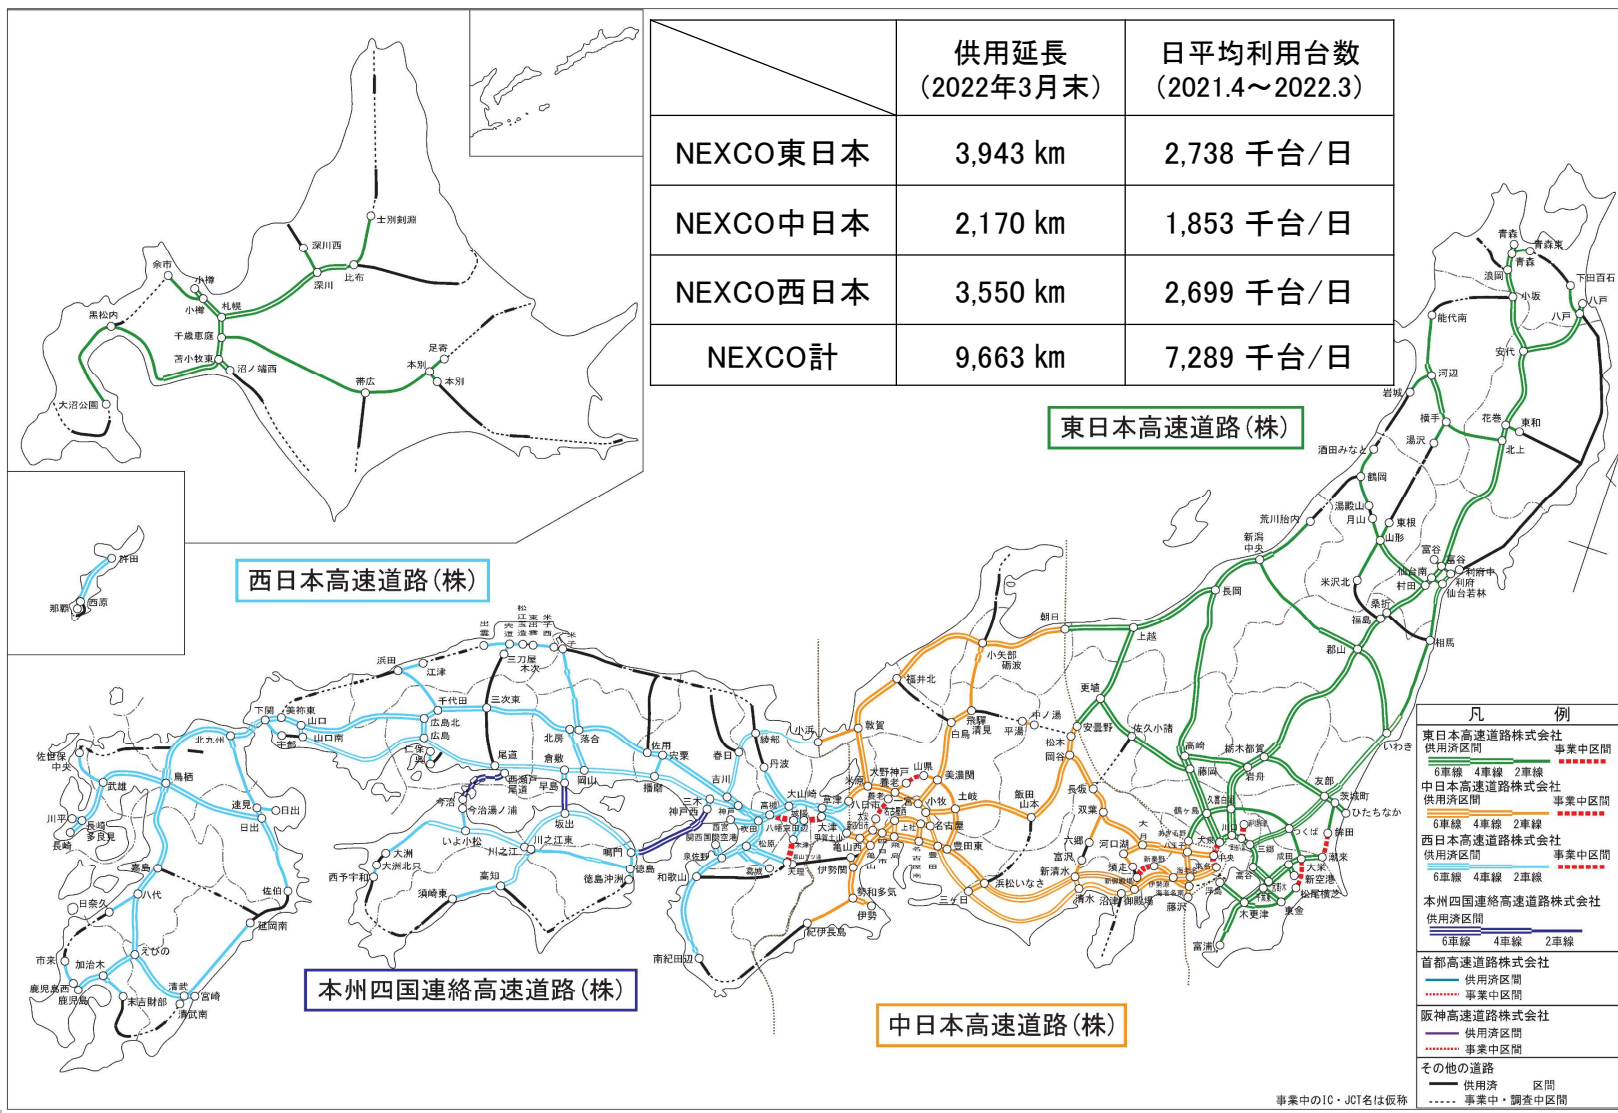


# 1. 高速道路ネットワークが果たす役割 ～高速道路の整備状況～

○ E1A新東名高速道路・E1A新名神高速道路の開通によるダブルネットワークの概成、E6常磐自動車道(常磐富岡IC～浪江IC間)開通によるミッシングリンク解消、4車線化・6車線化といった高速道路機能の強化が進んでいる。

■ E1A新東名高速道路・E1A新名神高速道路の開通によるダブルネットワークの概成  
・ E1A新東名高速道路・E1A新名神高速道路の整備により、日本の人・モノの流れの大動脈がダブルネットワーク化されることで、高速走行による所要時間の短縮、時間信頼性の向上、事故・災害時における代替路の確保が図られる。

■ E6常磐自動車道のミッシングリンク解消

・ E6常磐自動車道の全線開通に伴い、いわき～仙台間の所要時間が約32分短縮(約153分⇒約120分)減少し、時間信頼性が確保。

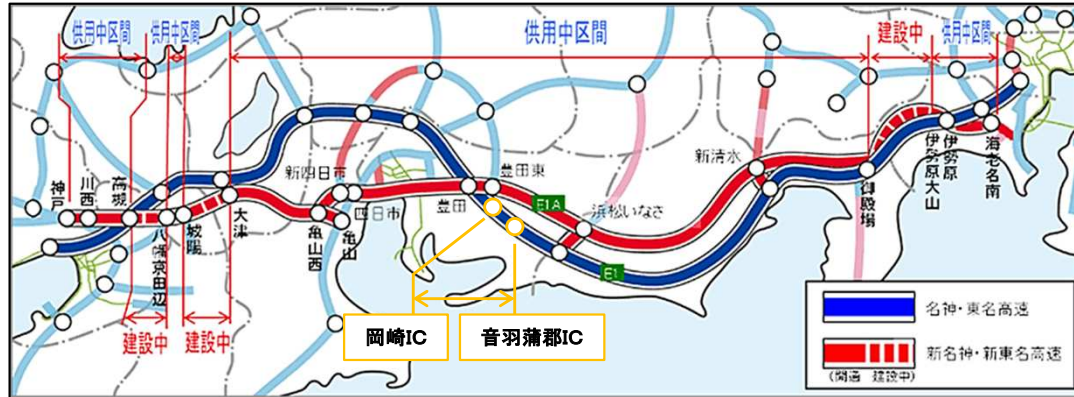

【いわき～仙台間の時間短縮】



2015.3.1 常磐自動車道 最後の開通(ミッシングリンク解消)  
常磐富岡IC


【E1東名高速道路の渋滞が大幅に減少】 【並行する高速道路の交通事故の減少】

・ E1A新東名高速道路(浜松いなさJCT～豊田東JCT)の開通により、開通前に頻発していたE1東名高速道路(音羽蒲郡IC～岡崎IC間)の交通集中渋滞は約7割減少

・ E1A新名神高速道路(高槻第一JCT～神戸JCT)の開通により、新名神・名神・中国道の事故率は約43%減少。  
・ 交通事故の内訳では、渋滞中における事故の件数が約74%減少

渋滞件数の減少

東名(音羽蒲郡IC～岡崎IC間)の交通集中による渋滞件数

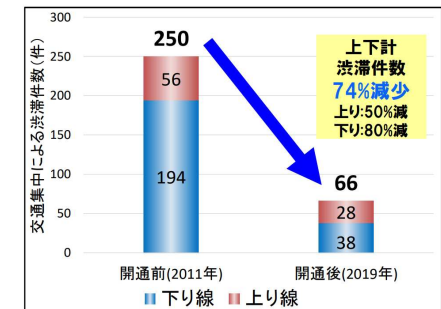

出典：ネクスコ中日本 (年別区間別要因別渋滞発生件数)

<新名神・名神・中国道の事故率>




<新名神・名神・中国道の事故件数>



出典)NEXCO西日本 事業評価監視委員会資料より抜粋一部加工  
https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/disclosure/evaluation/r4/pdfs/05.pdf

■ 常磐道等の4車線化

・ 暫定2車線区間においては、時間信頼性確保、事故防止、ネットワークの代替性確保の観点から順次4車線化事業が事業化。

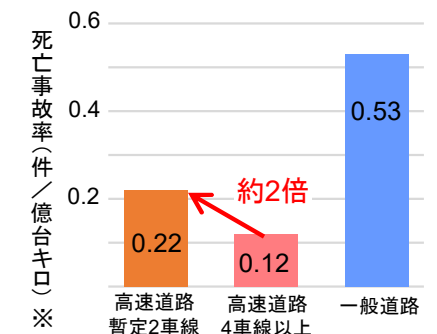

※ 高速道路：H25-R3 高速自動車国道(有料)  
一般道路：H25-R3 一般国道、主要地方道、県道、市町村道、その他道路  
出典：自動車燃料消費量調査 月報の各年1～12月 高速トラカンデータ

出典)NEXCO中日本 事業評価監視委員会資料より抜粋  
https://www.c-nexco.co.jp/corporate/company/disclosure/evaluation/pdf/2020/2020\_03.pdf

# 1. 高速道路ネットワークが果たす役割 ～高速道路の整備状況～

- 高速道路による利便性の向上及び時間短縮効果によって、産業及び観光の活性化が確認されており、地域社会の発展にも貢献。
- しかし、地方部においては、依然として暫定2車線区間が多く存在。対面通行に起因する速度低下・重大事故・災害時における脆弱性等の課題を抱えていることから、2019年9月に優先整備区間(約880km)が選定され、順次4車線化事業が事業化。

## ■事業化経緯

- 2019.9 「高速道路における安全・安心基本計画」
- ・ 優先整備区間(約880km)を選定  
 <解決すべき課題>
    - 時間信頼性の確保の観点
    - 事故防止の観点
    - ネットワーク代替性確保の観点
- 2020.12 「防災・現在、国土強靱化のための5か年加速化対策」
- <達成目標>
    - 5か年で高規格道路(有料)の4車線化優先整備区間の約5割に事業着手

現時点 36箇所 約230kmを事業化

### ・阪和自動車道 4車線化




暫定2車線

4車線化後

## ■優先整備区間(約880km)の整備状況

対面通行区間	優先整備区間	
	事業中	未事業化
約1,800km	約230km	約650km

- : 優先整備区間(約880km)
- : 優先整備区間のうち4車線化実施箇所(約230km)
- : その他4車線化実施箇所(約200km)

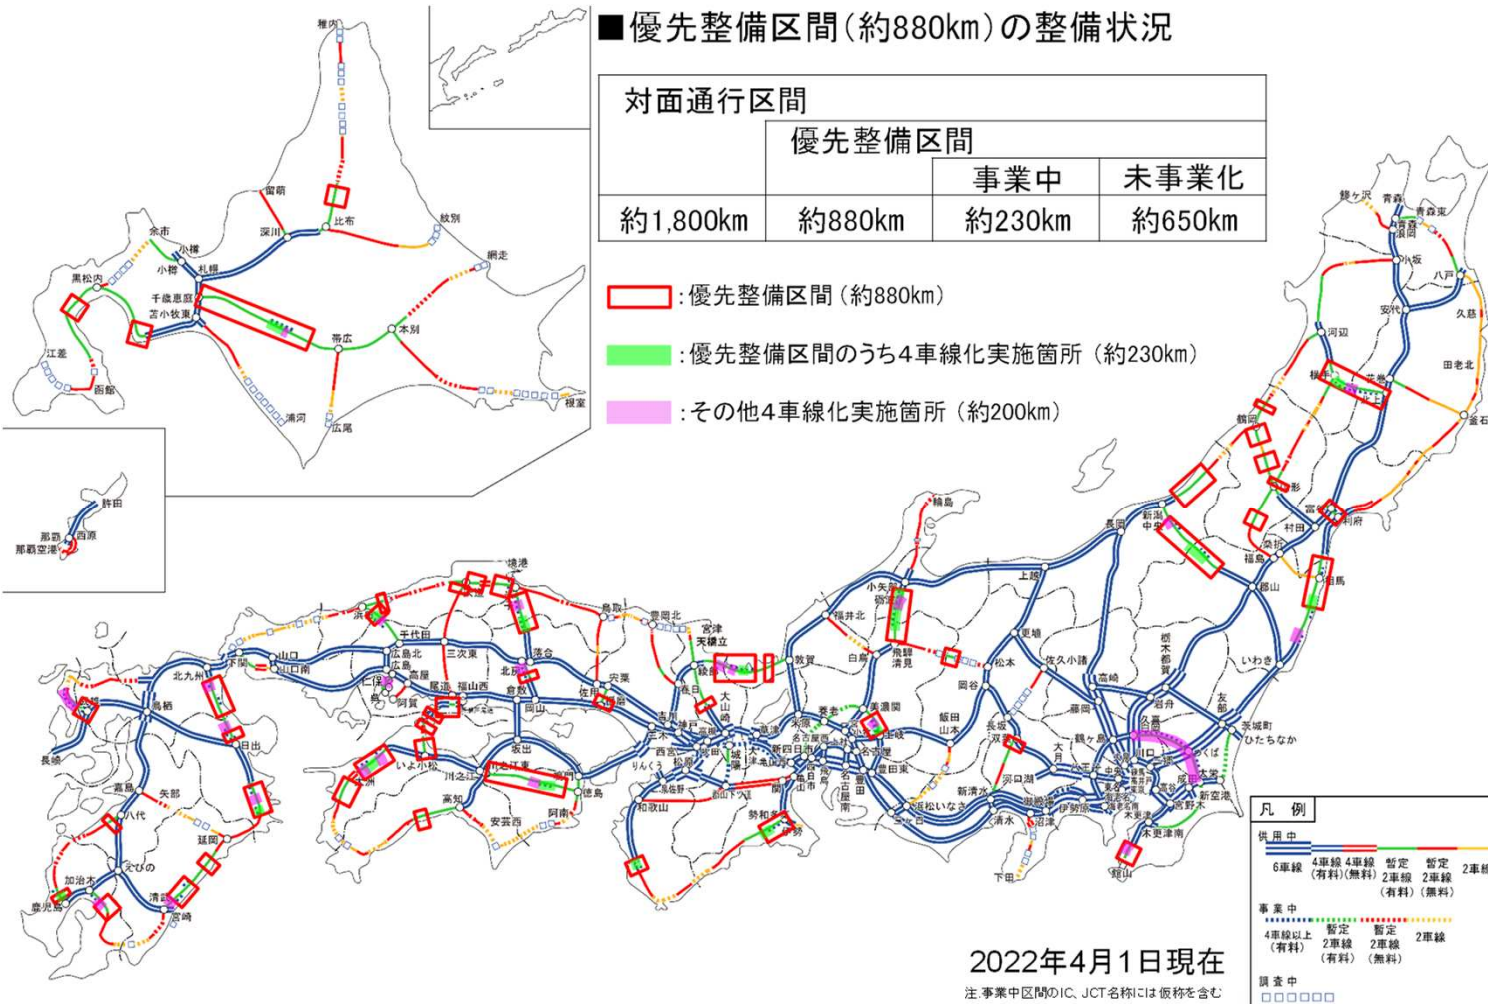

2022年4月1日現在

注:事業中区間のIC、JCT名称には仮称を含む

凡例

供用中
6車線 (有料)(無料) 4車線(有料)(無料) 暫定2車線(有料)(無料)
4車線以上(有料) 暫定2車線(有料)(無料) 2車線

事業中

4車線以上(有料) 暫定2車線(有料)(無料) 2車線
-----------------------------


調査中

□□□□□

# 1. 高速道路ネットワークが果たす役割 ～物流面での役割～

- 高速道路は国内陸上貨物輸送量(トンキロ)における分担率の73.1%を占めており、国内輸送の大動脈を担っている。
- 2020年以降の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う行動制限下においても、宅配需要の高まりの影響もあり、大型車交通量は大きな減少を示さず、高速道路が物流ネットワークの基盤としての役割を担っていることを改めて認識。

## ■国内陸上輸送における 高速道路分担率

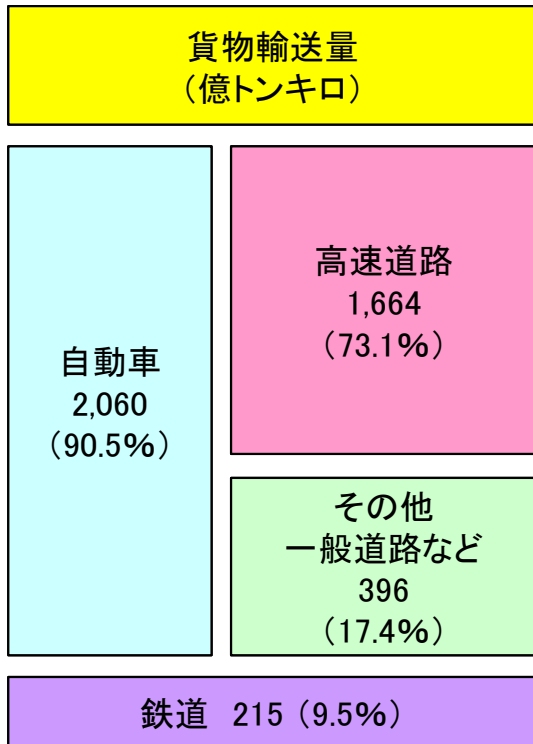

出典: 高速道路便覧 2021  
輸送機関別貨物輸送量(平成27年度)データより

## ■コロナ渦による大型車交通量の推移


出典)国土交通省 道路局 第21回物流小委員会 資料1 物流から見た道路政策を取り巻く状況より一部資料を加工  
<https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001375162.pdf>

## 高速道路の交通量推移(緊急事態宣言前後)



- 高速道路(全国主要40断面)の交通量は、3月以降GWにかけて減少
- 主に物流を担う大型車は前年比約1~2割減少に留まっていた
- 小型車はGWに前年比約8割減少

<全国主要40断面の週別・車種別交通量推移(対前年比)>

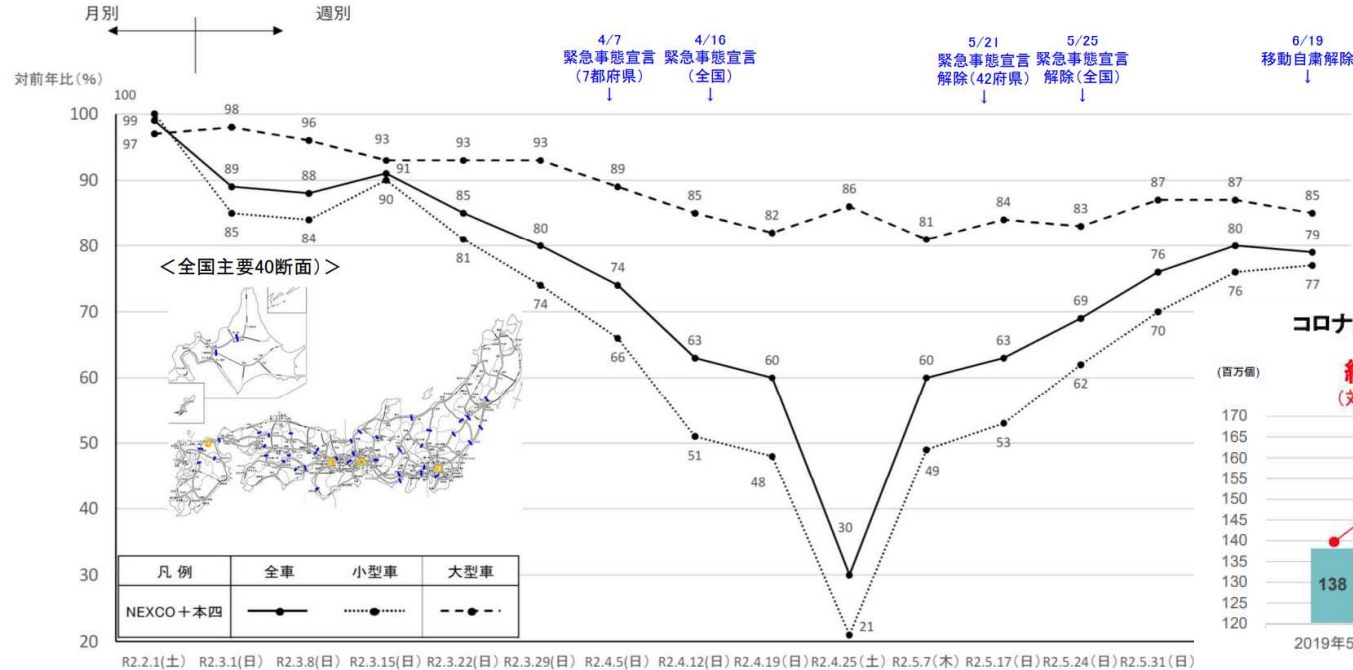

### コロナ禍の宅配実績



※出典: ニュースリリース「2020年5月小口貨物取扱実績」(ヤマト運輸)より作成


※NEXCO3社及び本四高速の高速道路に代表40断面を設定し、日平均交通量(トラカン等による速報値)を計測することにより調査(繁忙期(GW、お盆、年末年始)に発表する高速道路の交通状況と同様の手法)

# 1. 高速道路ネットワークが果たす役割 ～自然災害への備え～

○ 昨今の激甚化・頻発化する自然災害時における緊急輸送道路としての役割・責任は更に大きくなっている。

## ■ 1時間降水量50mm以上の年間発生回数

【全国アメダス】1時間降水量50mm以上の年間発生回数

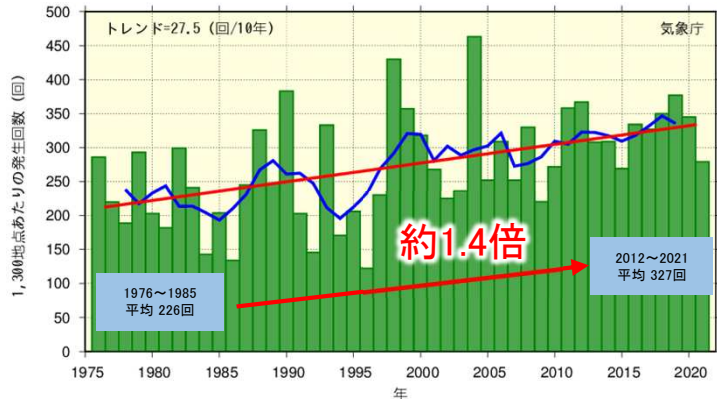

出典) 気象庁HP (一部図を加工) [https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme\\_p.html](https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_p.html)

## ■ 近年発生した自然災害の一例

	地震	風水害	雪害
H25		島根県・山口県における大雨 (H25.7.26～8.3)	関東地方における大雨・暴風雪 (H26.2.14～2.19)
H26		平成26年8月豪雨(H26.7.30～8.26)	
H27		平成27年8月関東・東北豪雨 (H27.7.30～8.26)	北陸地方における大雪(H28.1.24～1.15)
H28	熊本地震(H28.4.14, 4.16)	台風第7号、第11号、第9号、第10号及び前線による大雨・暴風(H28.8.16～8.31)	中国地方における大雪(H29.1.23～1.24)
H29		平成29年7月九州北部豪雨 (H29.6.30～7.10)	首都圏における大雪(H30.1.22～1.23) 首都圏における大雪(H30.2.3～2.8)
H30	大阪北部地震(H30.6.18) 北海道胆振地方中東部(H30.9.6)	平成30年7月豪雨(H30.6.28～7.8) 台風第21号による暴風・高潮等 (H30.9.3～9.5)	
H31/R1	山形県沖地震(R1.6.18)	九州地方を中心とした前線による大雨 (R1.6.28～7.5) 台風15号による暴風・高潮等(R1.9.7～9.9) 台風15号による暴風・高潮等 (R1.10.10～10.13)	

出典) 国土交通省 道路局 第21回物流小委員会

資料1 物流から見た道路政策を取り巻く状況

<https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001375162.pdf>

## ■ 緊急輸送道路としての役割 <平成30(2018)年7月豪雨の事例>


- ・平成30年7月豪雨では、広島県内のE2山陽自動車道をはじめ、広域で被災。
- ・被災後早期に、E2A中国自動車道等を活用し九州と近畿圏との物流網を確保。
- ・広島県内への緊急物資等輸送を支援するため、E2山陽自動車道において、復旧作業と並行して緊急物資等輸送車両の通行を確保。



# 1. 高速道路ネットワークが果たす役割 ～自然災害への備え～


- 豪雨による事前通行規制において、高速道路が最大限機能を発揮するよう、従来の経験降雨に基づく確率統計的な通行止め基準から、土壌中の水分量データに基づく土壌雨量指数等を考慮した基準への見直しについて試行導入を検討。  
→災害発生を的確に捕捉、通行止め開始及び解除のタイミングの適正化、通行止め時間の最小化を目指す。
- 高速道路区域外からの土石流等の危険箇所について、近年高度化されたレーザープロファイラ調査により抽出を進めている。  
→有効な対策の実施に繋げる必要がある。

## ■ 土壌雨量指数を考慮した通行止め基準の検討

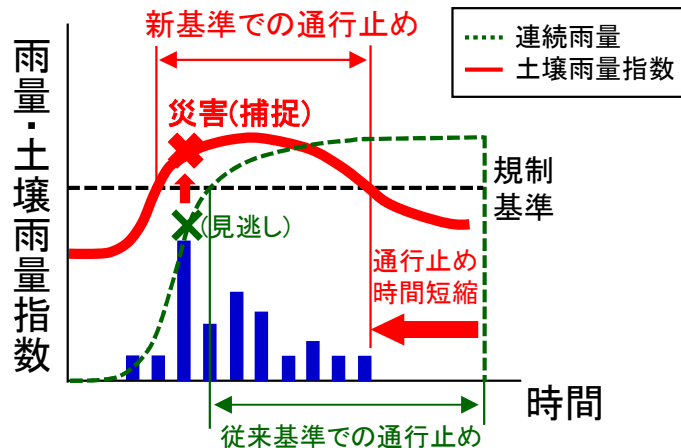

- 土壌雨量指数とは、降った雨による土砂災害危険度の高まりを把握するための指標であり、降った雨が土壌中に水分量としてどれだけ溜まっているかを、タンクモデルを用いて数値化したもの。

## ■ 高速道路沿線の危険箇所の把握

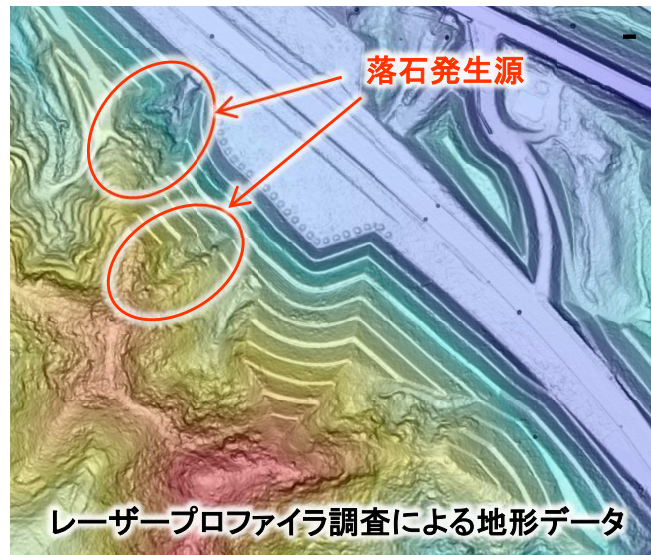

- 調査手法の高度化により、微細な地形が読み取れることで、落石発生源や崩壊跡地等が把握可能となった。
- 今後は高速道路に影響を及ぼす可能性のある危険箇所に対し、対策内容を検討。



土石流による被災状況  
大分道 由布岳PA(R4.9.18)



＜土石流対策の例＞  
高エネルギー吸収型土砂流出防止柵




# 1. 高速道路ネットワークが果たす役割 ～自然災害への備え～

- 平成28(2016)年熊本地震において、速やかに機能回復できない損傷が発生し緊急輸送道路としての活用までに時間を要した。
- 耐震性能2(大規模な地震時でも軽微な損傷に留まり、速やかな機能回復が可能となる性能)を確保するため、大規模地震に備えた更なる耐震補強事業を推進し、高速道路の強靱化を図る。

## ■熊本地震での被災

熊本地震では、速やかに機能回復できない損傷が発生し、緊急輸送路としての運行に時間を要した。(被災後、15日目に緊急車両通行)

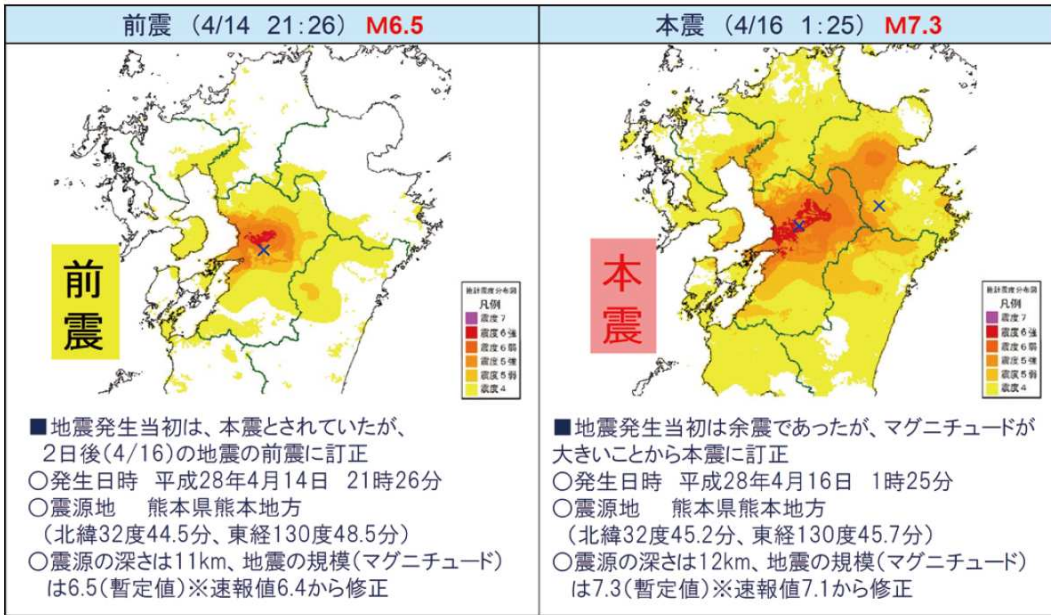

## ■更なる耐震補強の実施内容

**速やかな機能回復が可能な性能を目指す対策(耐震性能2)<sup>※1</sup>**

【対策内容】

- 落橋防止構造等
- 橋脚全体の補強
- 支承部の補強
  - ・支承の交換
  - ・水平力を分担する構造
  - ・段差防止構造

落橋防止構造
桁かかり長の確保(横変位拘束構造)<sup>※2</sup>
支承部の補強<sup>※3</sup>

橋脚の巻立て対策

橋脚の巻立て対策

**落橋・倒壊を防止する対策(耐震性能3)<sup>※1</sup>**

【対策内容】

- 落橋防止構造等
- 橋脚段落し部の補強

落橋防止構造
桁かかり長の確保(横変位拘束構造)<sup>※2</sup>
支承部の補強<sup>※3</sup>

落橋対策

落橋対策

落橋防止構造
桁かかり長の確保(横変位拘束構造)<sup>※2</sup>
支承部の補強<sup>※3</sup>

繊維材巻立て(段落し部)

繊維材巻立て(吊り足場)

※1 平成24年道路橋示方書より  
 ※2 曲橋、斜橋のみ  
 ※3 支承部の補強(支承の交換、水平力を分担する構造、段差防止構造)

出典)国土交通省HP 道路における震災対策 より  
<https://www.mlit.go.jp/road/bosai/measures/index1.html>





## 2. 老朽化の進展と過酷な使用環境


# 2. 老朽化の進展と過酷な使用環境 ～老朽化の進展～

- NEXCO3会社が管理する高速道路は2022年3月時点で、約3割が供用後40年以上経過しており、10年後(2032年3月時点)はその延長が約6割となり、経過年数が長くなる区間の割合が増加していく。
- 10万台／日を超える重交通量路線のうち、既にE1東名高速道路やE1名神高速道路などは供用後50年以上を経過しており、10年後にはE17関越自動車道やE3九州自動車道など他の路線も供用後50年以上に到達する。

供用後経過年数  
現在(2022年3月時点)

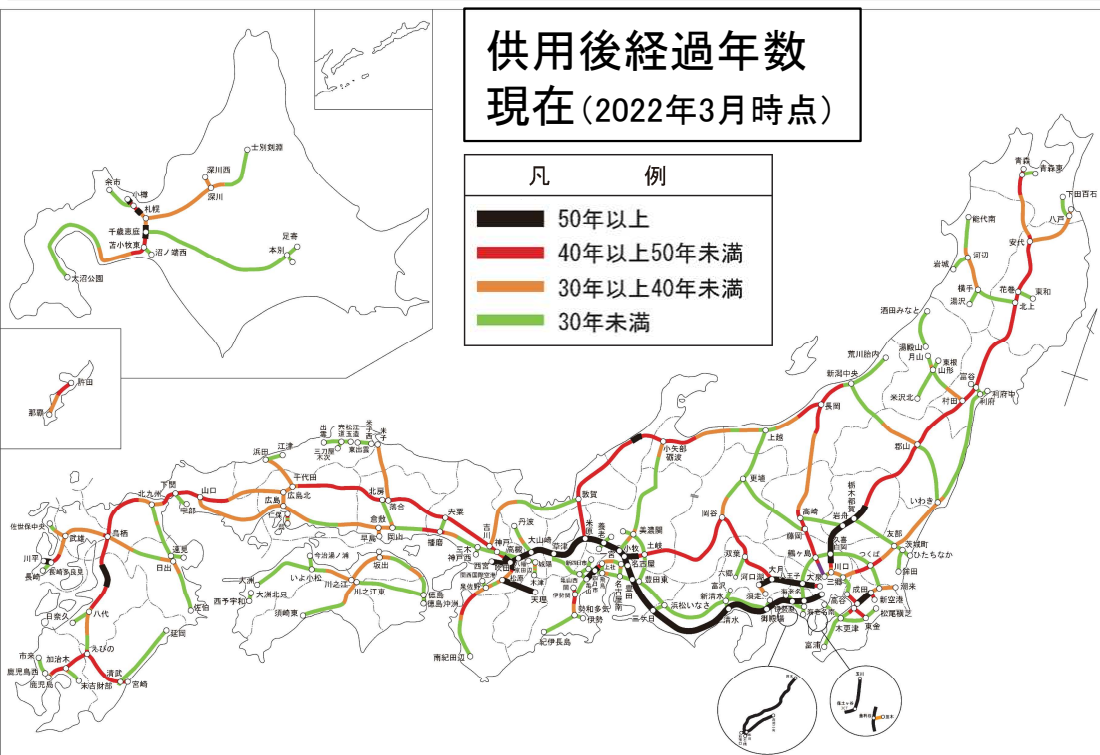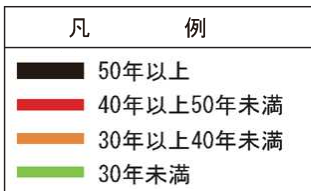


供用後経過年数  
10年後(2032年3月時点)

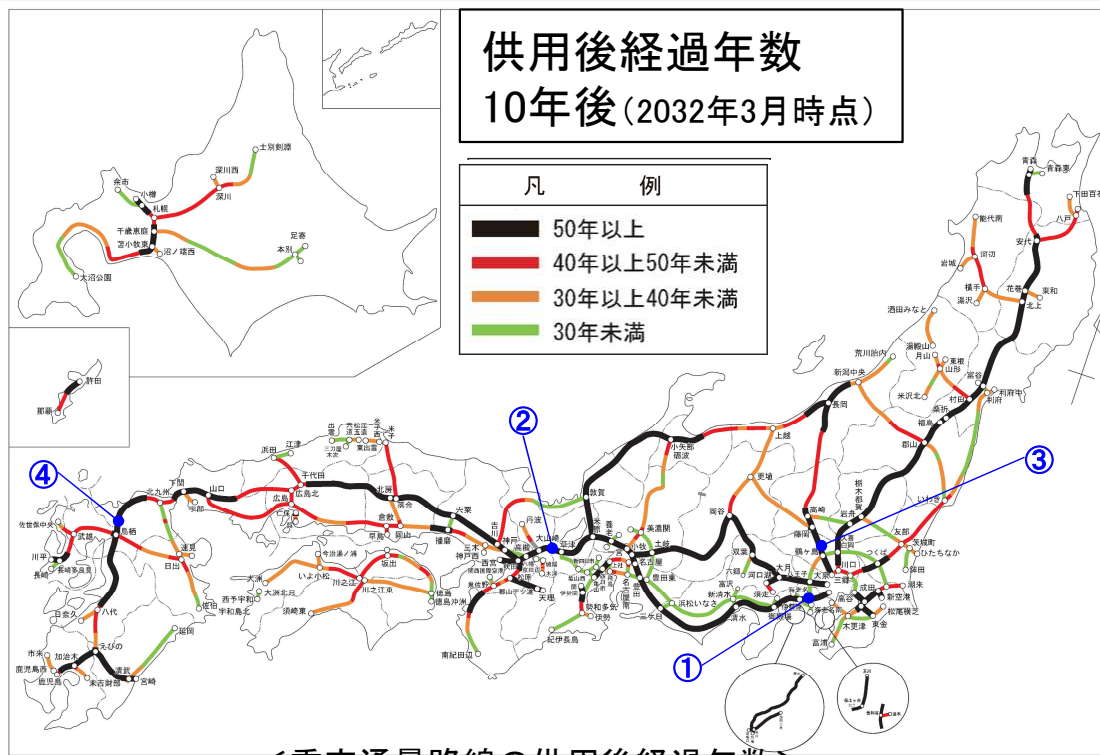

<重交通量路線の供用後経過年数>

道路名	区間	区間交通量(2020年度)	供用後経過年数(2032年3月時点)
① E1東名高速道路	海老名JCT～厚木	146,000台	63
② E1名神高速道路	草津JCT～瀬田東	123,000台	68
③ E17関越自動車道	鶴ヶ島JCT～鶴ヶ島	106,000台	59
④ E3九州自動車道	筑紫野～鳥栖JCT	104,000台	57

<高速道路の経過年数の構成比>

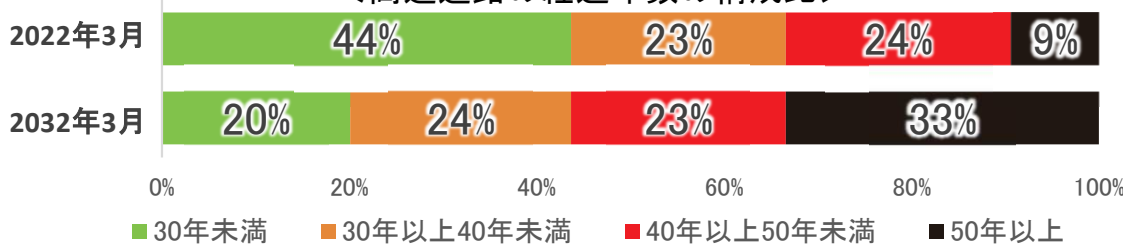

## 2. 老朽化の進展と過酷な使用環境 ～過酷な使用環境～

- 重量制限を超過する大型車両の悪質な違反者に対する刑事告発(取締の強化)や自動軸重計による違反車両の特定、特殊車両申請のオンライン化等の対策を更に進め、引き続き指導・取締りを強化する必要がある。
- 凍結防止剤の使用量はスパイクタイヤが使用されなくなった1993年以降増加傾向であり、近年においても、雪氷対策体制の強化により増加傾向が続いている。

### ◆悪質な過積載車両に対する刑事告発の実施(取締の強化)




取締状況

車両総重量が、基準の2倍以上超過している悪質な違反者については、告発を実施

### ◆自動軸重計の整備

- ・通過車両の車番情報と連携することができ、違反車両を特定し計測データによる取締りが可能。

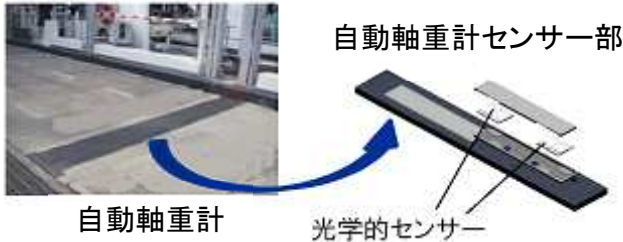

自動軸重計

自動軸重計センサー部

光学的センサー


### ◆特殊車両申請のオンライン化

- ・オンライン化により、郵送手続きが不要となることで、24時間の申請が可能になり、手続き期間も短縮されるため利便性が向上

独立行政法人

日本高速道路保有・債務返済機構

機構について




高速道路  
機構と連携

特殊車両通行許可オンライン申請の開始について

### ◆凍結防止剤使用量の推移

＜直近3ヶ年の凍結防止剤使用量の推移＞

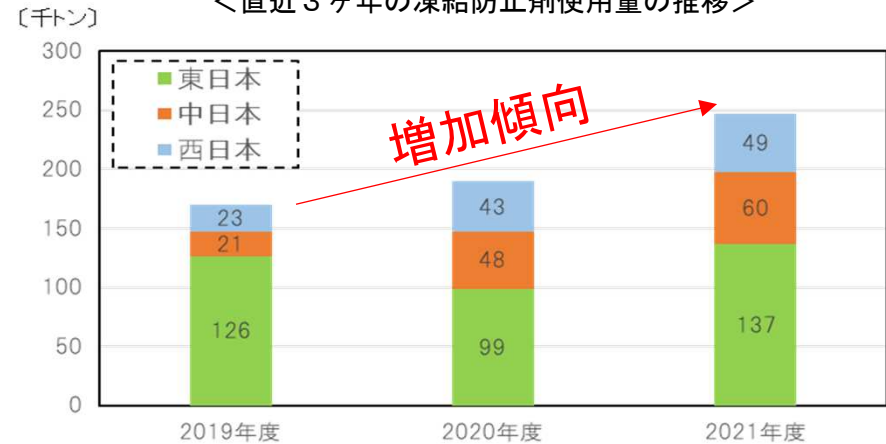

凍結防止剤散布状況



除雪作業状況

1990年(H2年) スパイクタイヤ粉じん防止法制定  
1992年(H4年)4月以降 罰則規定施行  
1993年(H5年)以降 凍結防止剤(塩化ナトリウム)の使用量が増加

### **3. 更新事業の取り組み状況と効果**

# 3. 更新事業の取り組み状況と効果 ～更新事業の概要～

## ■更新事業の対象数量

区分	項目	主な対策	対策延長※1	
大規模更新	橋梁	床版	床版取替	224 km
		桁	桁の架替	9 km
	小計			233 km
大規模修繕	橋梁	床版	高性能床版防水 など	455 km
		桁	桁補強 など	160 km
	土構造物	盛土・切土	グラウンドアンカー 水抜きボーリング など	1,231 km
	トンネル	本体・覆工	インバート など	141 km
小計			1,987 km	
合計			2,220 km	


### ＜橋梁の大規模更新イメージ＞

- ・鉄筋コンクリート床版をより耐久性の高いプレストレストコンクリート床版に取替え。
- ・工事による交通影響を軽減させるため、対面通行規制により片側ずつ取替え。

床版取替え工事のイメージ




対面通行規制のイメージ

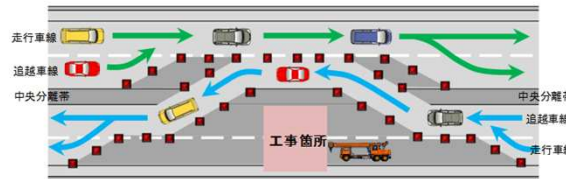

### ＜橋梁の大規模修繕イメージ＞


#### 高性能床版防水

・床版を劣化させる路面からの水、塩化物イオンのコンクリートへの浸透を遮断し、劣化の進行を抑制する。

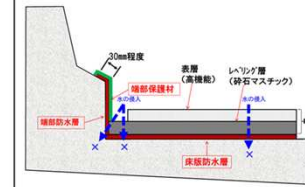

#### 桁補強


・鋼橋の疲労劣化に対して、補強部材により車両走行に伴う応力集中の緩和及び低減を図る。

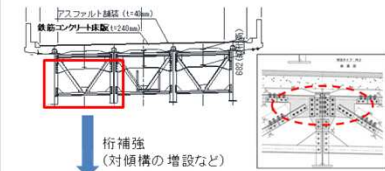

### ＜土構造物、トンネルの大規模修繕イメージ＞


#### グラウンドアンカー

・防食機能が不十分である旧タイプアンカーに変わり、新タイプアンカーを施工することにより切土のり面の長期安定性を確保。

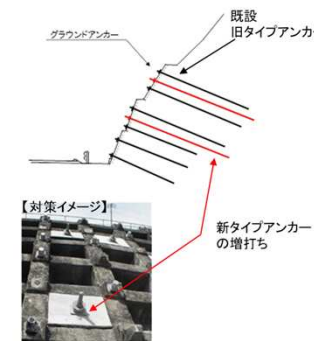

#### インバート設置

・トンネル周辺の土圧の増加に対して、インバートを設置することにより閉合構造とし安定性を向上させる。

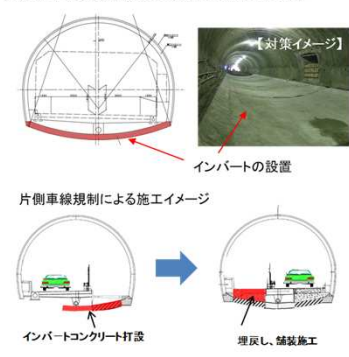


※1「対策延長」・・・上下線別（橋梁、トンネルの暫定2車線を除く）及び連絡等施設を含んだ延べ延長

# 3. 更新事業の取り組み状況と効果 ～更新事業の実施状況～

- 事業化当初は、主に比較的交通量が少ない地方部より着手したが、現在では首都圏のE16横浜横須賀道路や、E1東名高速道路、E2A中国自動車道等の重交通量路線にも展開している。




道央道 夕張川橋【床版取替】

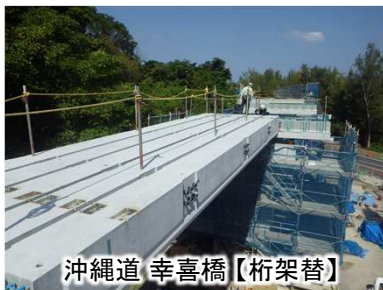

沖縄道 幸喜橋【桁架替】



中国道 冠山トンネル  
【インポート設置】

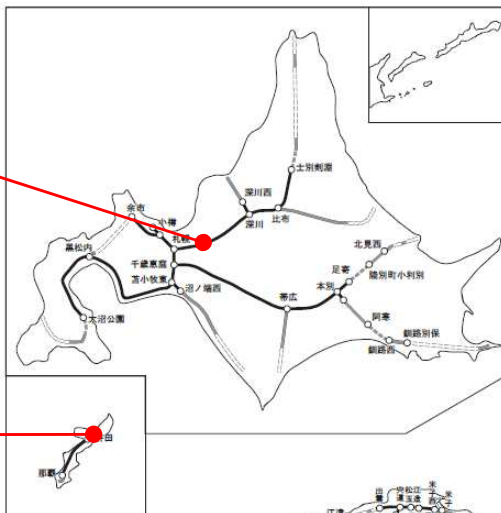

中央道 深沢橋【床版取替】



中国道 豊中高架橋【床版・桁取替】



東名 大井松田IC～御殿場IC  
【グラウンドアンカー工】



中央道 高井戸高架橋  
【桁補強】




横横道 釜利谷第三高架橋  
【床版取替】

## 4. 更新事業実施に伴う課題と対応




# 4. 更新事業実施に伴う課題と対応 ～社会的影響の最小化～

- 更新事業の実施にあたっては、高速道路・周辺道路の渋滞による社会的影響の最小化を図っている。
- 社会的影響の最小化を図る施策として、工事計画時にハード・ソフト対策を併せて検討している。

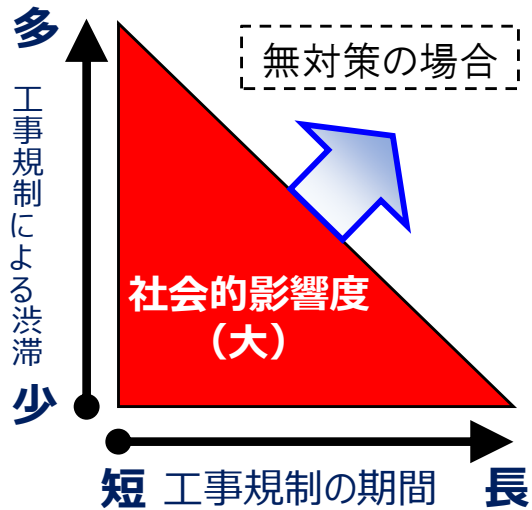

## ■ 渋滞発生抑制

現況車線数を確保した規制計画

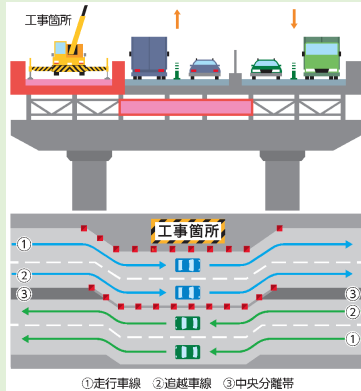


環状道路ネットワークを活用した迂回路促進策



## ■ 広報戦略

テレビCMによる理解醸成

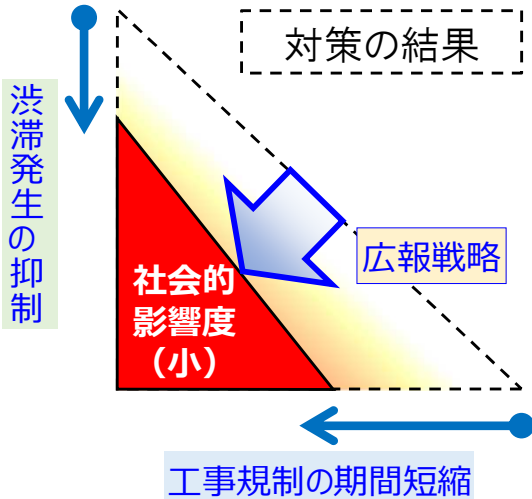

## ■ 工事規制の期間短縮

大型クレーンによる一括架設



プレキャスト製品の活用



専用WEBサイト等における広報  
(交通需要抑制につながる内容)




# 4. 更新事業実施に伴う課題と対応


## ～更新事業の社会的な理解醸成、交通規制に関する情報発信～

- 高速道路6会社※で更新事業を「高速道路リニューアルプロジェクト」と称し、共通ロゴマークを作成。
- テレビコマーシャル等の各種広告媒体を活用して広報活動を展開。事業認知度も向上してきている。


### ■「高速道路リニューアルプロジェクト」共通ロゴマーク

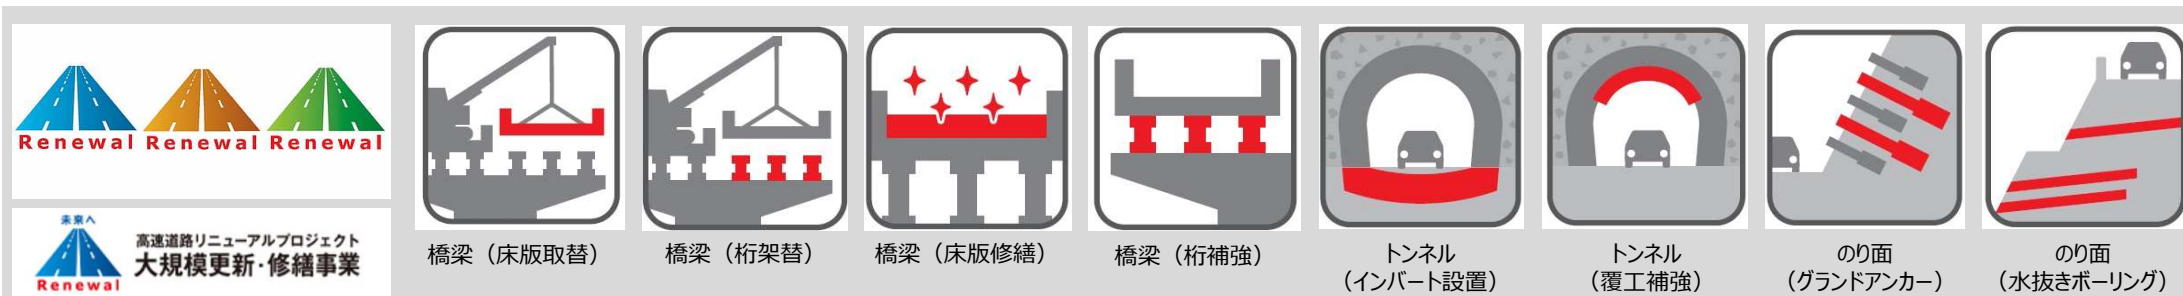

### ■リニューアルプロジェクト テレビCM・ポスター

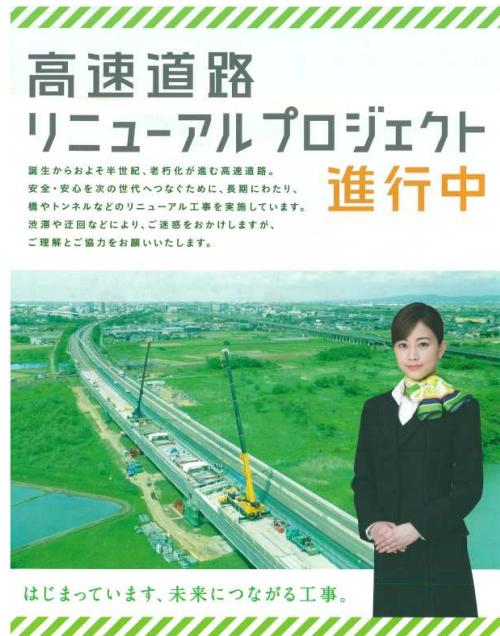

### ■事業認知度の計測結果

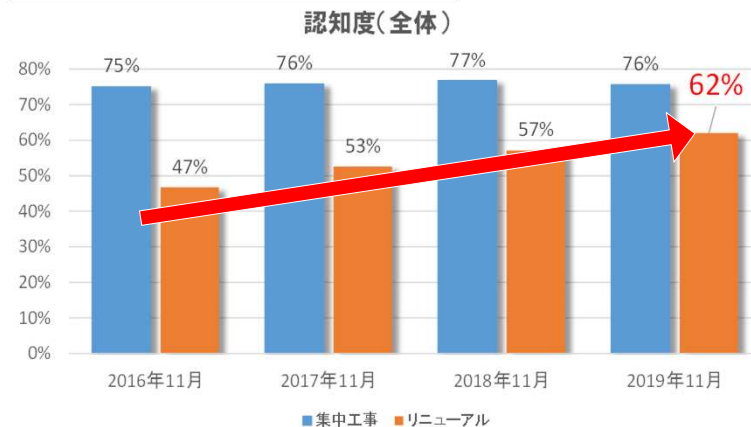

#### ○2019広告効果測定調査

- ・インターネット調査
- ・エリア: 関東、甲信、東海、静岡、北陸、関西
- ・サンプル数: 5,000人
- ・調査日: 2019年11月8日～11日

※首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡道路株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社

# 4. 更新事業実施に伴う課題と対応 ～更新事業の社会的な理解醸成、交通規制に関する情報発信～

- 更新事業の必要性・重要性を理解して頂くため、マスコミを対象としたプレスツアーや周辺住民等を対象とした見学会を実施。
- 各年度の大規模な交通規制計画について、HPにて早期に高速道路利用者へお知らせを実施している。
- 特に社会的影響の大きい更新事業は各社HPに特設サイトを設け、きめ細やかな情報発信を展開している。

## ■マスコミを対象としたプレスツアーの事例



中国道リニューアル工事の現場公開



中央道リニューアル工事の現場公開

## ■周辺住民や学生を対象とした見学会の事例



中国道リニューアル工事の現場見学会




名古屋大学の学生に向けた現場公開

## ■大規模な工事計画のお知らせ(HPにて年度予定を公表)

長期にわたる交通規制を行う大規模な工事計画 (2022年度)  
(2022年9月～2023年3月)

2022年12月26日時点の当社の計画に基づく予定であり、計画が変更となる場合があります。

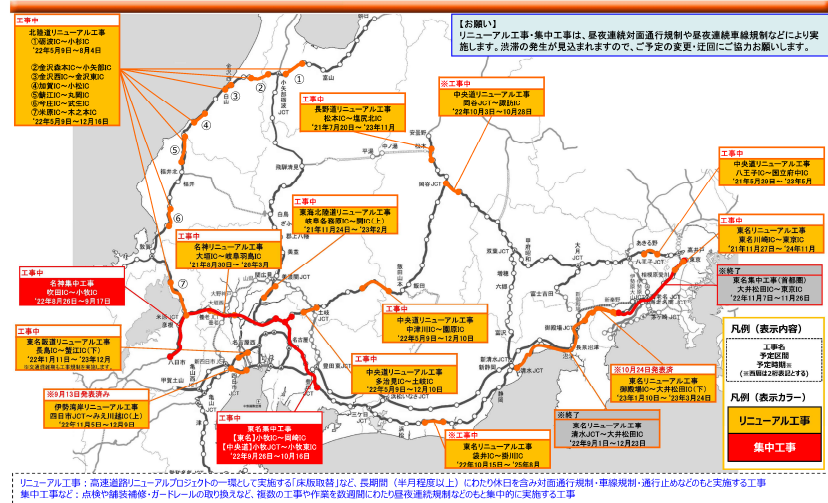

## ■更新事業の特設サイト(中日本:名神リニューアル工事)

**名神リニューアル工事**  
岐阜羽島IC～大埋IC

延長道路・車線シフト  
2021年8月下旬～2023年3月下旬

ご乗利用の注意  
2022年9月1日～2023年3月31日  
岐阜羽島IC～大埋IC区間  
岐阜県岐阜市(岐阜市)に設置されます。

名神は開通から半世紀。  
老朽化が進み、  
工事による耐久性の強化が必要です。

**工事の特徴**

名神高速道路 大埋IC～岐阜羽島IC区間に沿って約1.5kmにわたって連続したコンクリート床版を新しいプレキャストコンクリート床版(工事で製作した床版)に取替えることを行います。

従来の床版

新しい床版

従来の構造(上:下層と下層)を併用していることと、上下層の間に空間があることから、上下層の構造に合わせた高さを確保し、上下層の剛性を上げることによって耐震性を向上させます。

従来の構造に比べて、上下層の間に空間があることにより、耐震性を向上させることにより耐震性を向上させます。

従来の構造(上:下層と下層)を併用していることと、上下層の間に空間があることから、上下層の構造に合わせた高さを確保し、上下層の剛性を上げることによって耐震性を向上させます。

従来の構造に比べて、上下層の間に空間があることにより、耐震性を向上させることにより耐震性を向上させます。

# 4. 更新事業実施に伴う課題と対応 ～交通への影響に配慮した施工の事例～





- 既存の道路用地内で車線数を確保し渋滞を回避した例  
もちむね  
・E1東名高速道路 用宗高架橋(静岡県)

## 交通運用計画

静岡～焼津IC(上り)は既存の幅員を縮小することで、上下2車線の対面交通を確保。(規制日数63日)

(当初計画)


(変更計画)

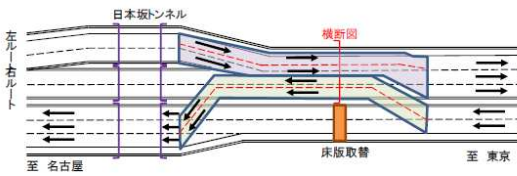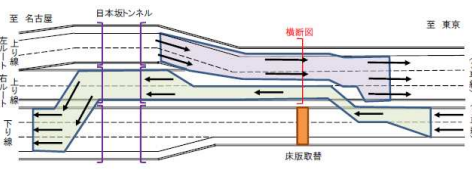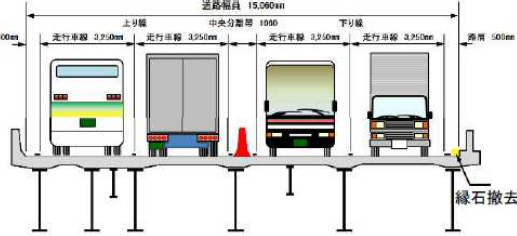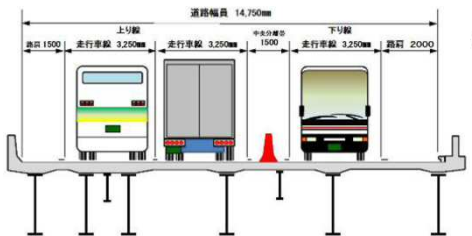

## 施工状況



## 対策効果

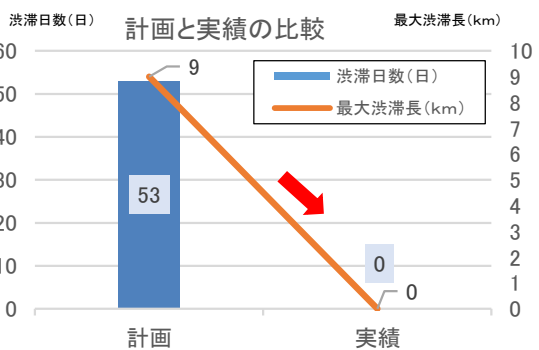

渋滞日数53日間、最大渋滞長9kmの回避

※計画は2車線確保をしない場合の渋滞予測値


- 時間帯に応じて車線数を増減させて渋滞を削減した例  
・E5道央自動車道 島松川橋(北海道)

## 交通運用計画


防護柵切替車両(ロードジッパー)により仮設中央分離帯を移動させ、時間帯に応じて車線数を増減させるリバーシブルレーン運用を実施。(規制日数43日間)

<時間帯別車線運用の内容>

夜1時～昼12時: 上り線2車線、下り線1車線  
昼1時～夜12時: 上り線1車線、下り線2車線

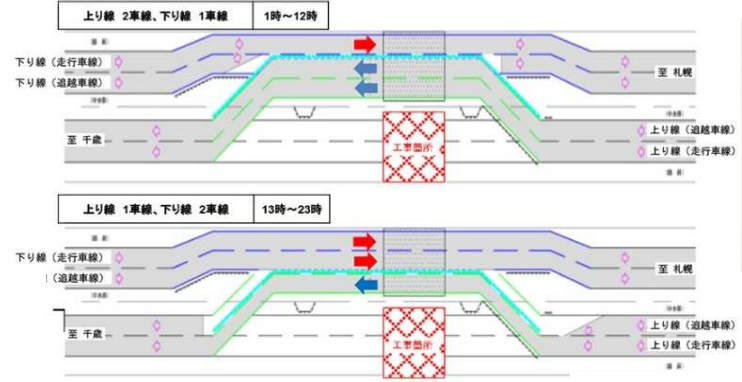

<恵庭IC～北広島IC間 時間帯別交通特性>

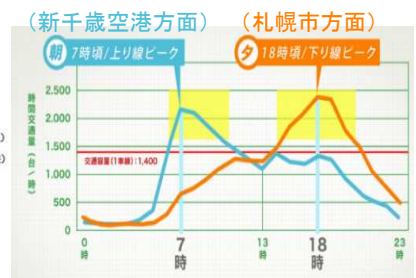


NEXCO東日本トラカデータ  
2017年5月～7月実績交通量(月～土)

## 施工状況



## 対策効果

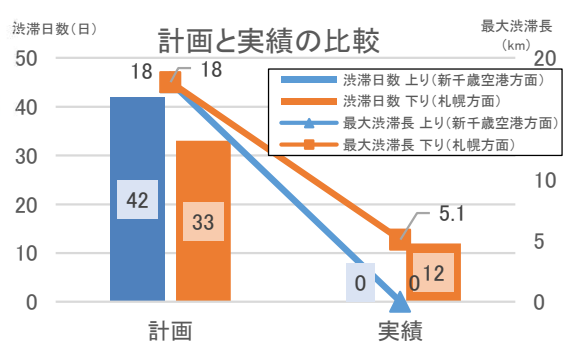

渋滞日数を8割削減(75日→12日)


※計画は2車線確保をしない場合の渋滞予測値

# 4. 更新事業実施に伴う課題と対応 ～交通への影響に配慮した施工の事例～

- 代替路の設置により大幅に通行止め日数を削減した例
  - ・E20中央自動車道 調布ICランプ橋(東京都)

## 交通運用計画

- ・インターチェンジ部の床版取替において、事業用地内に代替路を設置することで長期間の通行止めを回避し、高速道路利用者への影響を最小化。
- ・代替路の設置により、**約350日の通行止め予定を2日に削減。**

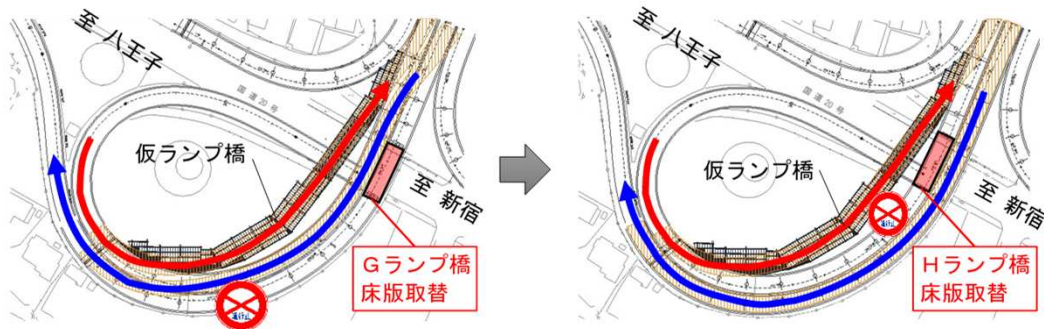

国道20号を夜間通行止めにより仮ランプ橋を架橋し、床版取替により通行止めになるランプの代替路を確保

## 施工状況

上下2車線の対面通行規制



- ダブルネットワークを活用した迂回促進を実施した例
  - ・E1東名高速道路 裾野IC～富士IC間(静岡県)

## 実施内容

- ・所要時間や渋滞予測を積極的に提供することで、高速道路利用者に迂回や出発時間の変更にご協力いただき、交通需要マネジメントにより渋滞を削減。

## 高速道路上における仮設情報板による情報提供

- ・24時間体制で道路状況を監視するとともに、仮設情報板等で高速道路利用者へリアルタイムの交通情報を提供
- ・一般道迂回をご検討して頂けるように、迂回ルート分岐手前にも情報板を設置



## 標識における迂回促進対策




JCT標識への  
工事規制情報の  
追加標示



## 迂回対策に伴う効果

約1割の高速道路利用者が平行する高速道路への迂回

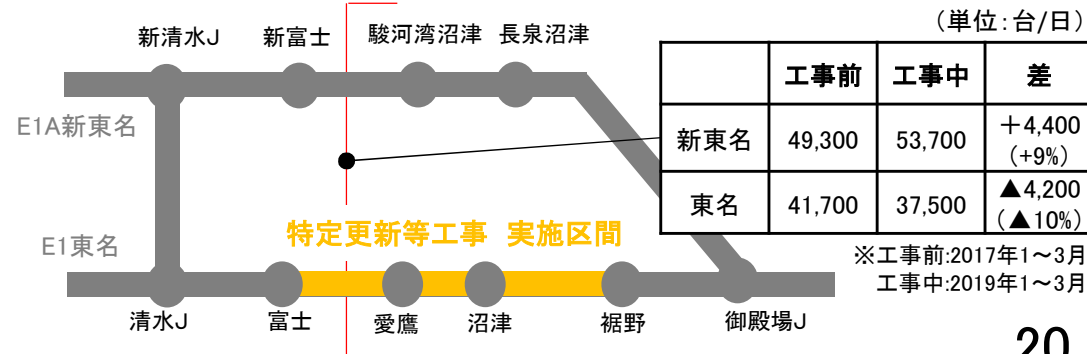

# 4. 更新事業実施に伴う課題と対応 ～交通への影響に配慮した施工の事例～

- ダブルネットワークを活用した迂回促進を実施した例  
・E2A中国自動車道 吹田JCT～宝塚IC間 中国道リニューアルプロジェクト(大阪府・兵庫県)

## 規制方法の検討

- ・迂回路となる新名神高速道路が開通し中国道の交通量が約2割減少(97→75千台/日)したことにより、中国自動車道のリニューアル工事に着手。
- ・吹田JCT～中国池田IC: 各工事規制形態による工事期間・渋滞予測を行い、最も社会的影響が小さい終日通行止めを選択。  
→2021.5より約1.5か月の終日通行止めを6回実施
- ・中国池田IC～宝塚IC: 交通量が多く、迂回路となる道路が脆弱であるため、6車線のうち4車線の通行帯を確保する終日車線規制を選択。 →2021年度から2024年度の約3年間で実施



＜吹田JCT～中国池田IC間の規制方法の検討＞

	通行止め規制	対面通行規制
交通規制形態		
工事期間延べ規制日数※	2年(約198日間)	5年(約1,080日間)

## 社会的影響の最小化への取組

- ・2019年8月に外部の有識者を委員に迎え「中国自動車道リニューアルプロジェクト交通マネジメント検討委員会」を設置
- ・交通動向の変化を広域的に把握し、「新名神への迂回促進」「交通需要抑制」を実現していくための各種施策の有効性について有識者意見を踏まえ検討を行い実施。

施策	内容
広報施策	特設Webサイト、メディア広報、ポスター等
情報提供施策	情報板(多事象化等)、所要時間の提供(仮設LED板、特設WEBサイト)
料金施策	迂回料金割引(新名神)、新名神迂回キャンペーン(アプリ)
沿線企業・沿線住民への働きかけ	業界団体や沿線企業へのダイレクト広報、地域特化広報(リーフレット)

### ＜広報施策＞

専用WEBサイト

ビル屋上大型サイネージ(新御堂筋)

情報番組への出演

### ＜情報提供施策＞

図形情報板による所要時間の提供

リアルタイム所要時間の提供

### ＜料金施策＞

迂回対象経路走行車両を対象とした通行料金割引

E2A中国道 宝塚IC 以下のE2A中国道  
E1A新名神 宝塚北SIC 以降

E1A新名神 吹田IC

山陽道 神戸北IC～名神 吹田ICを走行する場合(平日・休日も同様)

通常料 1,250円 → 終日通行止め期間中(新名神経由) 950円

新名神迂回で約300円の料金引き下げ!

専用アプリによる迂回クーポン

ポイントで、おトクにお買い物しよう!

みちのく迂回クーポン MICHITOKU UKAI COUPON

インストールはこちら

# 4. 更新事業実施に伴う課題と対応 ～交通への影響に配慮した施工の事例～

- 環状道路を活用し、迂回促進を実施した例
  - ・E23東名阪自動車道 <sup>やとみ</sup> 弥富高架橋(愛知県)


## ◇環状道路ネットワークを活用した迂回路促進策

・2021年5月に開通した名二環(名古屋西JCT～飛鳥JCT)を活用し、東名阪道を利用した場合と同額になるよう通行料金を調整するなど、積極的に迂回促進策を実施。

➢ 渋滞を最大約10kmから約3kmに削減

○名二環 清洲東IC～東名阪道 金山IC間での料金調整の事例	
迂回ルート (普通車・平日昼間)	
C2 名二環 清洲東IC～名古屋西JCT 440円	E1A 伊勢湾岸道 飛鳥JCT～
E23 東名阪道 名古屋西JCT～亀山IC 1,730円	E23 東名阪道 亀山IC 1,500円
<b>合計: 2,170円</b>	<b>合計: 2,270円-2,170円 (-100円)に</b>

《東名阪自動車道の規制イメージ》  
(下り線の昼夜連続車線規制を実施)

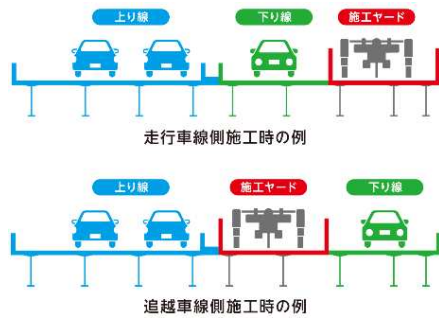

## ・併せて実施した社会的影響の最小化への取り組み内容

### 工事によるお客さまへのご迷惑を最小限とするための取組み

#### ① 工事期間の短縮



2台の門型クレーンを使用して、古い床版の「撤去」と新しい床版の「架設」を同時におこなうことで、床版取替を効率よく実施し、工事期間の短縮を図ります。

#### ② 搬入・搬出方法の工夫



工事に使用する資機材の搬入・搬出を高速道路の外側からおこなうことで、工事用車両が高速道路から作業エリアに出入りすることにより発生する渋滞要因を解消します。

#### ③ 交通の流れを確保

1車線ずつ規制をおこない、コンクリート床版を道路の中央で分割し、半分ずつ取り替えることで交通の流れを確保します。

#### ④ プレキャスト床版の採用



新しい床版は工場で作成した製品(プレキャストコンクリート製品)を採用することで、高品質かつ工事期間の短縮を実現します。

### 工事区間・迂回ルート



### E23 東名阪道

リニューアル工事

蟹江IC 下り線 ⇄ 長島IC

2023年12月頃まで

昼夜連続・車線規制



・TVCMやパンフ等での  
広報も展開中

# 4. 更新事業実施に伴う課題と対応 ～交通への影響に配慮した施工の事例～

○ 暫定2車線区間におけるトンネルインバート設置工事を実施するため、4車線化工事に先行着手した例

・E49磐越自動車道 <sup>あいづばんげ</sup> 会津坂下IC～<sup>つがわ</sup> 津川IC間(福島県・新潟県)

## 4車線化の先行着手



暫定2車線区間で更新工事を実施するためには、長期間の通行止めが必要となるが、通行止めの社会的影響を最小化するため、一部区間において4車線化の先行実施に着手。




E49磐越自動車道(会津坂下～津川)  
 延長 : 33.8km  
 H30交通量 : 6,300～6,700台/日

【凡例】  
 事業化箇所  
 付加車線(設置済)  
 トンネル  
 更新工事箇所

## ■ 施工ステップイメージ

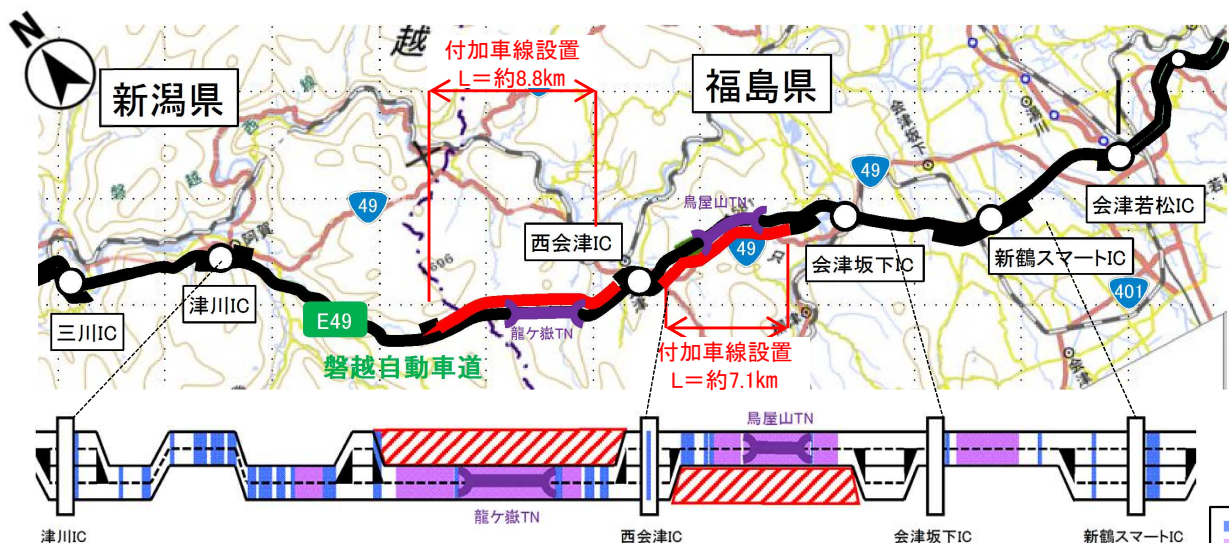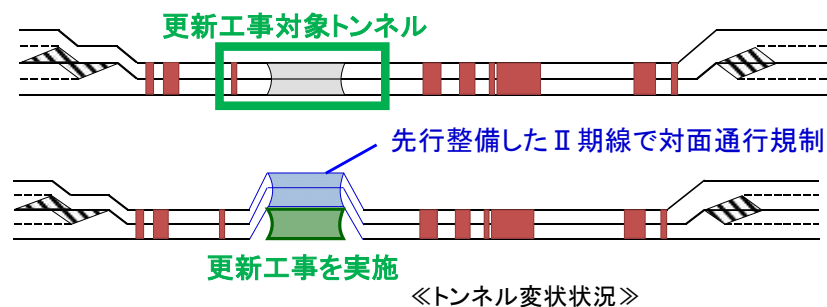

<<対策工(イメージ)>>  
 盤膨れ対策としてのインバート新設

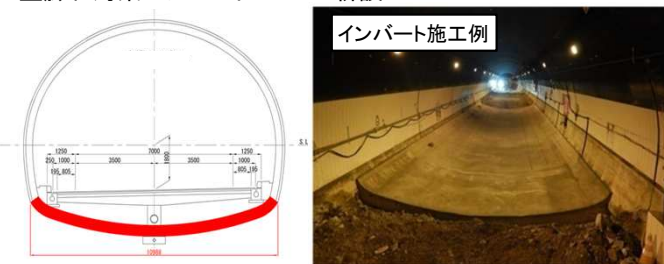

➤ 昼夜連続通行止めで施工した場合の通行止め日数  
 ⇒ 計1,120日の通行止めが4車線化により不要となる  
 リュウガタケ 龍ヶ嶽TN:約660日、鳥屋山TN:約460日



# 4. 更新事業実施に伴う課題と対応 ～技術開発と新技術の採用～

- 更新事業を着実に実施するため、性能を確保した上で、施工期間の短縮も可能な技術として、新型グースアスファルトの開発やプレキャスト壁高欄を採用するための要求性能や性能照査方法を基準化した。

## ■ 新型グースアスファルトの開発



### ① 背景

- ・防水層(グレードⅡ)は多層構造のため長時間施工が必要となり、工事規制に時間制約がある区間では採用が困難で、グレードⅠの施工に留まっていた。
  - ・こうした工事規制に制約がある区間での採用を目指し、鋼床版の基層として用いられているグースアスファルトに着目し、RC床版に適用可能な混合物を新たに開発。
- <施工時間は防水層(グレードⅡ)の約8割>

### ② 技術基準の整備 (要求性能・照査方法)

- ・防水層(グレードⅡ)に準ずる防水性能(防水性)
- ・通常の改質アスファルトと同等の施工温度(施工性)
- ・動的安定度の確保(耐久性)

## ■ プレキャスト壁高欄の採用



### ① 背景

- ・壁高欄の現場打設では、コンクリート打設箇所が狭いため、型枠、配筋、コンクリート打設などに時間・人力を要する機会が多いことから、施工効率の高いプレキャスト壁高欄を採用。
- <施工能力:現場打ち約10m/日 ⇒ 約40m/日>

### ② 技術基準の整備 (要求性能・照査方法)

#### (要求性能)

- ・実車衝突試験で衝突安全性を確認しているフロリダ型の形状を満足

#### (照査方法)

- ・重錘を用いた衝突試験又は実車衝突試験により、接合部の性能を照査

# 4. 更新事業実施に伴う課題と対応 ～技術開発と新技術の採用～

- 点検や補修など維持管理に関わる設計基準類の高度化及び体系化の一環として、点検の信頼性向上や効率化を目的とした、非破壊検査・機械化等の活用や技術開発を進めている。

## ■点検の高度化

- ・道路橋定期点検要領(2019.2)の改正、「新技術利用の際のガイドライン(案)」の作成を踏まえ、「保全点検要領」を改正し、点検支援技術の積極的な活用を推進。
- ・赤外線カメラや高解像度カメラについて、点検支援技術としての活用について現場適用性などを確認。

### (赤外線カメラの活用)

- ・撮影した熱画像を用いた浮き・はく離等の内部変状の把握に当たって、打音による点検と同等の健全性の診断が可能であることを検証。
- ・内部変状の検出を面的に捉えられ、内部変状の見逃し防止や、事前に打音範囲を抽出可能。



### (高解像度カメラ・UAVの活用)

- 高解像度カメラ
  - ・ひび割れやエフロレッセンス等の外観変状を検出し、近接目視による点検と同等の健全性の診断が可能であることを検証。
  - ・点検実施者が現場で適切に高解像度カメラの使用が行えるよう、「高解像度カメラ使用マニュアル」を整備。
- UAV
  - ・高解像度カメラをUAVと組み合わせることで高橋脚の点検等に活用。
  - ・併せて、「遠隔操作による無人航空機(UAV)使用ガイドライン」を制定。
  - ・橋梁点検車やロープアクセス等で実施しなけりなかつた箇所に対し、UAVでの実施により点検の効率化や作業の安全性の向上に寄与。




# 4. 更新事業実施に伴う課題と対応 ～技術開発と新技術の採用～

- 鉄筋コンクリート床版の取替え工事への適用を目指し、これまでの鉄筋やPC鋼材などの鋼部材を一切用いない超高耐久橋梁 (Dura-Bridge) での研究成果を応用し、超高耐久のプレキャスト床版を開発した。
- 今後、飛来塩分や凍結防止剤散布による鋼材の腐食環境が厳しい、高い耐久性が望まれる構造物への展開を目指し、当工法の適用に向けた基準類の整備を進める。

## ■ 超高耐久床版

NEXCO西日本は民間企業と共同で、鉄筋やPC鋼材に替わり、腐食しない新材料を緊張材として用いた『非鉄製材料を用いた超高耐久橋梁：Dura-Bridge』の共同研究を2010年3月より進め、研究成果を応用し、超高耐久床版を開発。

(概要図)

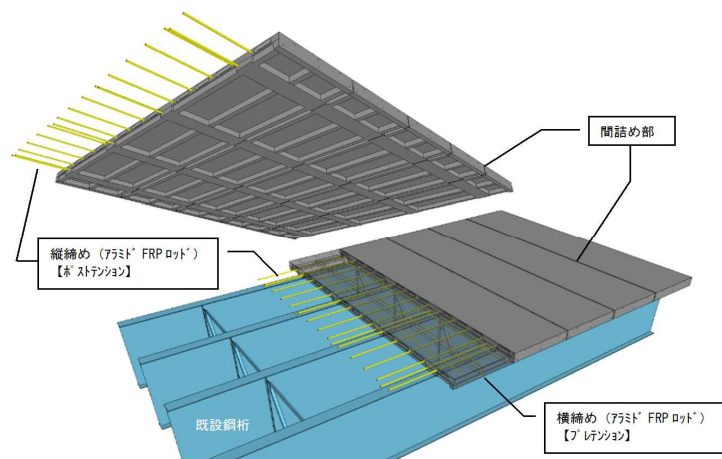

(超高耐久床版の特徴)

### ① 腐食劣化を排除



- ・高強度繊維補強コンクリートを使用することにより、鉄筋の配置をなくし、PC鋼材の代わりにアラミドFRPロッドを使用し、プレストレスを導入することで、腐食劣化の可能性を排除。

### ② 床版の構造

- ・橋軸直角方向に水平リブを有し、さらにアラミドFRPロッドによりプレストレスを導入
- ・間詰め部を小さくした上で、アラミドFRPロッドで橋軸方向にPC床版を連結するため、床版厚を約2割薄くできる。

(一般的なプレキャストPC床版の接合構造)

(超高耐久床版の接合構造)

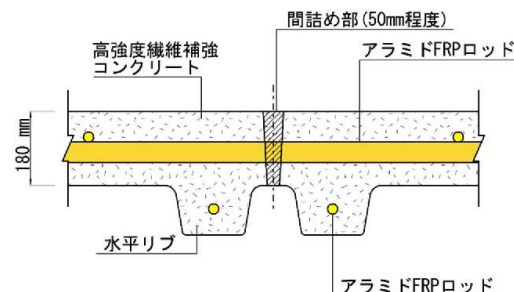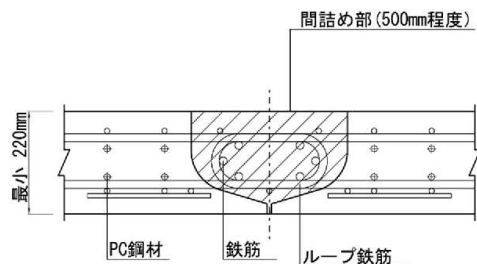

### ③ 第三者被害の防止、耐久性向上、維持管理費の低減


- ・鋼材腐食によるCo片のはく落などの第三者被害を抑制。また、軽量化による耐震性と既設桁の疲労耐久性が向上。将来の維持管理の負荷低減が可能。

# 4. 更新事業実施に伴う課題と対応 ～技術開発と新技術の採用～

- 床版取替工事の工程短縮および床版の耐久性向上を目指して、超高強度繊維補強コンクリート(UFC)を用いた防水性能を有するプレキャスト床版をNEXCO東日本と民間企業との共同研究で2018年から開発した。
- UFC複合床版については、様々な構造検討、性能確認実験および輪荷重走行試験により、プレキャストPC床版として十分な一体性、防水性能、強度および疲労耐久性を有することを確認。実橋への適用を進めている。
- NEXCO東日本では、安全で快適な高速道路空間の提供、周辺環境との共生や更なるコスト削減及び事業の効率化を進めるため、民間企業との技術開発や保有技術の活用窓口である「TIネットワーク」を2007年より運用している。


## ■防水性能を有するプレキャストPC床版(UFC複合床版) ■TIネットワークの運用

(概要図)

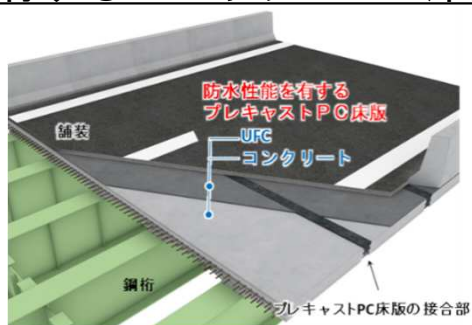


(設置の流れ)


(1)従来の工法

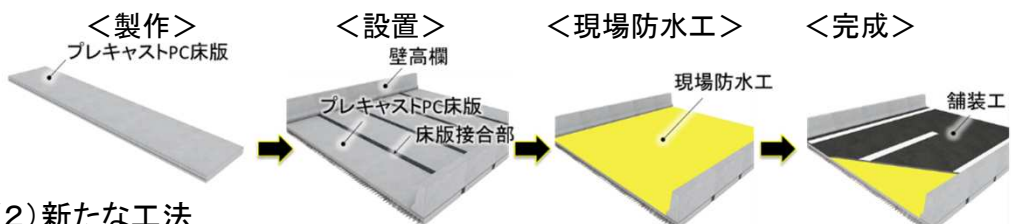

(2)新たな工法

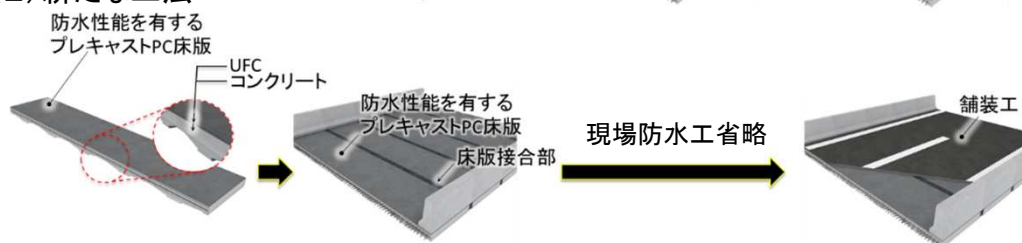

企業の皆さまが開発・保有する技術のご提案

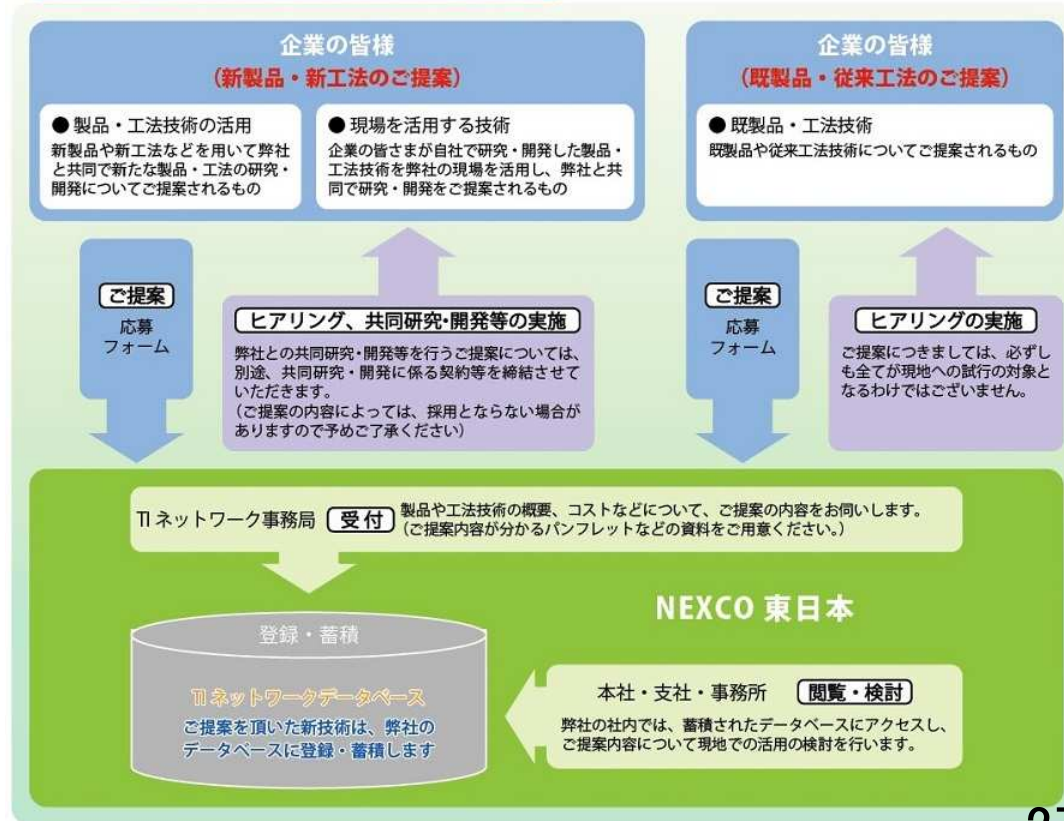

# 4. 更新事業実施に伴う課題と対応 ～コスト縮減への取り組み～


- 更新事業を継続して実施していくためには、コスト縮減へのより一層の取り組みが重要である。
- コスト縮減を図るため、施工計画の見直しや新技術・新工法の採用による施工期間の短縮などに取り組んでいる。

## ○全断面掘削への変更における施工期間の短縮( E8北陸自動車道 城山トンネル)


・インバート設置工事において、安全対策の強化を図り警察と協議を重ね、対面通行規制による全断面掘削で施工。施工期間の短縮及びコストを縮減。

### これまでの施工方法

#### ●車線規制による半断面掘削

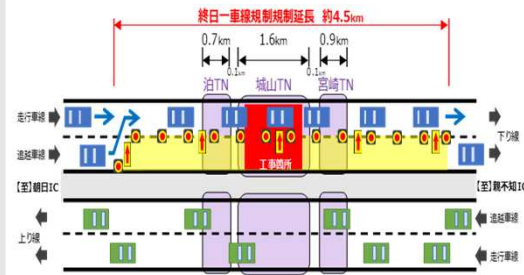


#### インバート設置

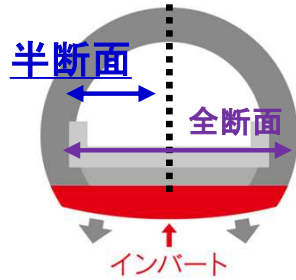

### 今回の施工方法

#### ●安全対策の強化を前提に警察協議を重ね、上り線に集約した対面通行規制による全断面掘削

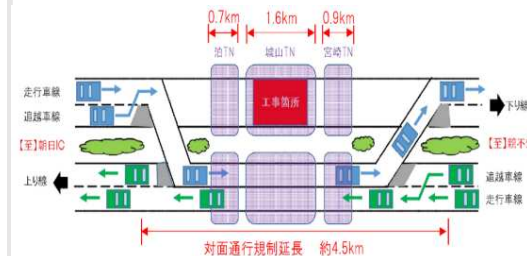


## ○ロードジッパーシステム(移動式防護柵)を活用した施工期間の短縮(E1東名高速道路)

・ロードジッパーシステムを用いて床版取替工事を実施。工事規制の設置撤去に係る期間の短縮及び渋滞対策費用が縮減。

### これまでの施工方法

#### ●置き式ガードレールを設置

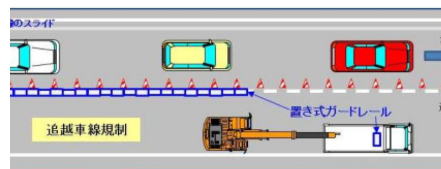


施工イメージ

### 今回の施工方法

#### ●技術開発により、大幅に工事規制を短縮できる移動式防護柵を採用



ロードジッパーシステム(切替用車両)

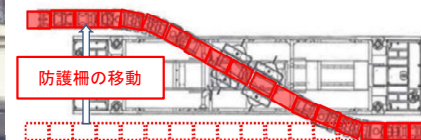

施工イメージ

# 4. 更新事業実施に伴う課題と対応 ～コスト縮減への取り組み～


- 更新事業を継続して実施していくためには、コスト縮減へのより一層の取り組みが重要である。
- コスト縮減を図るため、施工計画の見直しや新技術・新工法の採用による施工期間の短縮などに取り組んでいる。

## ○床版取替システムの開発による狭小ヤードでの通行止規制回数の削減(小田原厚木道路 小田原西IC)

- ・施工ヤードが狭小な現場でも、材料搬入から床版の据え付けまでが一連作業で施工可能な門型構造の床版取替システムを導入し、工事期間の短縮により規制費用等を削減。

### これまでの施工方法

- 鈑桁区間施工には、箱桁区間を進入路とする必要があり、両区間同時施工不可

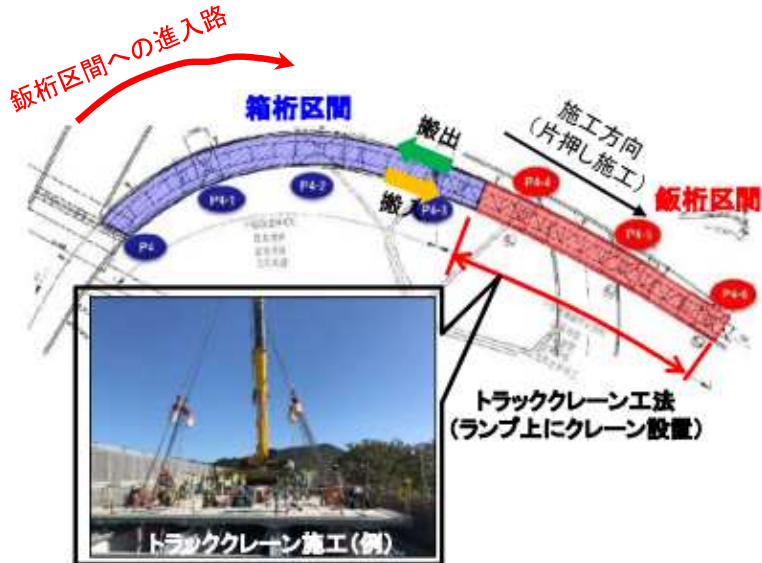


施工箇所	2019							2020							
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
箱桁部 (P4~P4-3)															
鈑桁部 (P4-4~P4-6)															
	交通混雑期 又は 東名リニューアル期間														

### 今回の施工方法

- 床版取替システムにより両区間同時施工



(床版取替システムでの材料搬入から床版の据え付けまで一連の作業の流れ)

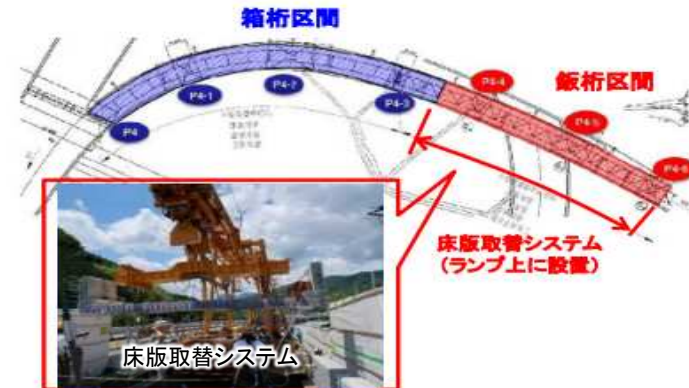

施工箇所	2019											
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
箱桁部 (P4~P4-3)												
鈑桁部 (P4-4~P4-6)												
	交通混雑期 又は 東名リニューアル期間											

# 4. 更新事業実施に伴う課題と対応 ～円滑な事業推進に向けた環境整備～

- 更新事業を全国的に展開するため、設計や施工に関する各種技術基準やマニュアル類を整備してきた。
- 引き続き技術開発と合わせて、現場のニーズを確認しながら整備を進めていく。

## 技術基準等の整備状況

工種	制定済	今後制定・改定等予定
橋梁	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プレキャスト壁高欄の技術基準</li> <li>・広帯域超音波法を用いたPC橋のグラウト充填調査マニュアル</li> <li>・橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物設計・施工管理要領</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・RC中空床版橋の補修方法に関する基準等</li> <li>・PCグラウト再注入工法の施工管理基準</li> <li>・PC構造物の維持管理に関する基準等</li> </ul>
トンネル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・盤ぶくれに伴うトンネル補強対策工法に関する手引き</li> <li>・トンネル変状対策事例集</li> <li>・トンネル数値解析マニュアル</li> <li>・トンネル覆工補強対策の手引き</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・インバート補強時の交通規制の工程短縮に関する基準等</li> <li>・インバート補強の急速施工方法に関する基準等</li> <li>・矢板工法トンネルにおける覆工の巻厚不足の対応に関する基準等</li> </ul>
土構造物	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既設盛土の補強設計・施工マニュアル</li> <li>・特定更新等工事におけるグラウンドアンカー設計・施工マニュアルの制定・調査要領の改定</li> <li>・特定更新等工事におけるグラウンドアンカー更新の手引き</li> <li>・のり面排水施設の補修・補強に関する事例集</li> <li>・のり面排水施設の改良に関する設計要領・標準図集</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既設盛土の補強設計・施工マニュアル 改定 等</li> </ul>

# 4. 更新事業実施に伴う課題と対応 ～円滑な事業推進に向けた環境整備～


- 「笹子トンネル天井板崩落事故」を踏まえて、点検の信頼性向上を目的とした、高速道路診断資格制度の設立や更新事業に関する社内研修を実施しており、これらの取組みを継続していく。

資格の称号※	内容及び能力
高速道路 点検診断士(土木)	道路構造物およびその点検についての <b>高度な知識と技術</b> を持ち、点検に関して <b>指導的立場</b> となる者としての能力( <b>点検計画の立案、報告書の作成、健全性の総合的な診断等</b> )を有する技術者
高速道路 点検士(土木)	道路構造物およびその点検についての <b>全般的な知識と技術</b> を持ち、点検に関して <b>中心的立場</b> となる者としての能力( <b>点検の実施、個別変状の判定、健全度評価、点検記録の登録等</b> )を有する技術者
高速道路 点検士補(土木)	道路構造物およびその点検についての <b>基礎的な知識と技術</b> ( <b>点検の実施および個別変状判定の補助、点検記録の登録等</b> )を有する技術者



(実技試験の実施状況)

(人数) 高速道路点検診断資格 有資格者数 (土木)の推移(NEXCO3会社グループ)

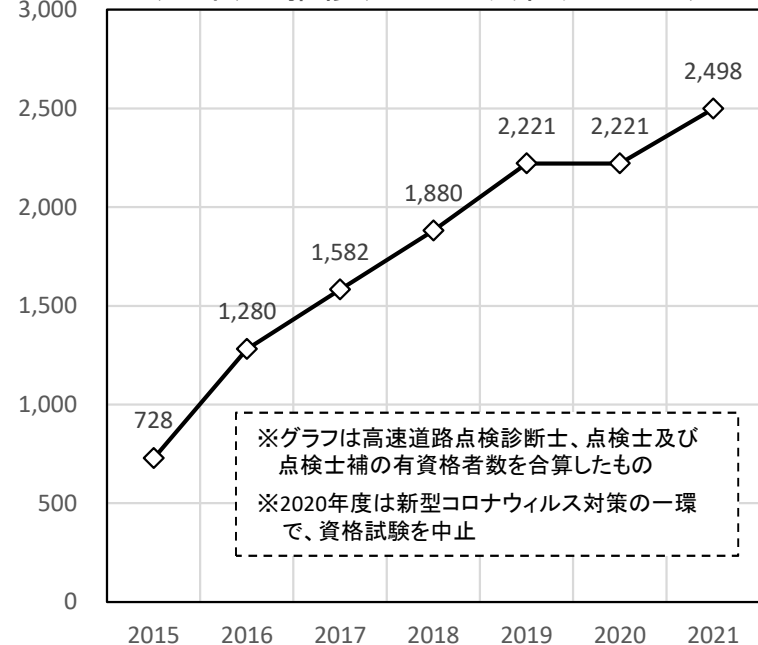

※公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程に基づく国土交通省登録資格

- 技術者等の担い手不足や週休2日制の導入等の働き方改革によって、建設業界を取り巻く環境は大きく変わってきている。
- 建設業界団体との意見交換、中期的な事業見通し等の情報発信及び新たな契約制度を導入など、引き続き入札・契約手法等の改善にも配慮する必要がある。

### ◆建設業界団体との意見交換



### ◆中期的な事業見通し等の情報発信

#### 工事における中期計画

2022年10月1日

> 工事における中期計画について PDF

HPでの  
見直し公表

### ◆新たな契約制度の導入の例

#### 1. 入札不調の改善に向けた取組み

- 1-1. 特定更新等工事における基本契約方式
- 1-2. 施工省力化技術導入総合評価方式
- 1-3. 鋼橋小補修工事における基本契約方式「Me守り契約方式」みまち



# 4. 更新事業実施に伴う課題と対応


## 【参考】～E2A中国自動車道(吹田JCT～宝塚IC間)における取り組み～

**E2A 中国自動車道 吹田JCT～中国池田IC間における橋梁架替【終日通行止め】 10.7km 橋梁更新:6橋(4.8km)**

- 従来の車線規制による工事では完了まで概ね5年という非常に長い期間の交通規制が必要となることから、集中的に工事を実施することが可能な「通行止め方式」を採用。1.5ヶ月の終日通行止めを6回実施することにより、工事期間を約2年に短縮。
- 工事期間を短縮するため、建設機械や人員の集中投入、新技術・新工法の採用、部材のブロック化やプレキャスト製品化等を実施している。

### 通行止め方式の採用

- ・広い工事ヤードが確保が可能。  
多数の建設機械を配置し集中的に工事を実施

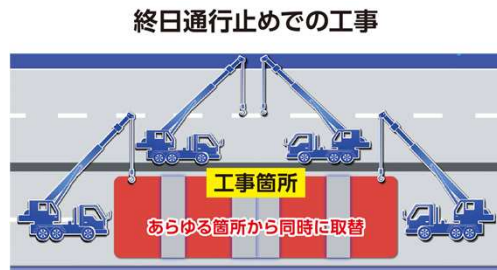

1回(1.5ヶ月)当たりの規模感<2021年5月～6月の例>  
クレーン車(100t吊):19台、(550t吊):2台、(1000t吊):1台、  
トレーラー(最大):213台回/日、移動式多軸台車:2台  
従事員:延べ2万人  
27班編成(9班3交代制)で昼夜連続作業を実施

### 1000t吊クレーンベント工法

- ・日本に数十台しかない1000t吊クレーンによる一括架設を採用。2径間分を2夜間で架設し、工程を短縮



### ジャッキアップ工法の採用


- ・通行止め開始前から高架下で新しい床版・鋼桁を組み立て、通行止め開始後、既設床版・桁を撤去し、所定の高さまでジャッキアップすることで工程を短縮



### 安心・安全を実現する新技術の採用

- ・高耐久性鋼床版  
(日本の道路橋で初採用)

鋼床版(平リブ全周溶接構造) 疲労き裂が発生しにくい!

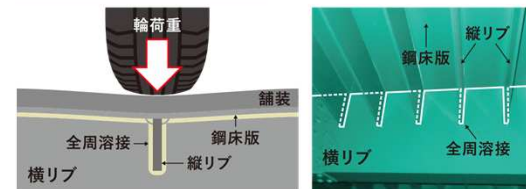

→従来に比べ疲労亀裂の発生を抑制

- ・鋼床版上のプレキャスト壁高欄の採用(日本初採用)



→プレキャスト製品化により工期を短縮  
衝突試験や試験施工により耐力を確認

# 4. 更新事業実施に伴う課題と対応

## 【参考】～E2A中国自動車道(吹田JCT～宝塚IC間)における取り組み～

### E2A 中国自動車道 中国池田IC～宝塚IC間における橋梁架替【終日車線規制】 5.9km 橋梁更新:5橋(3.6km)


- 上下線合わせて6車線だが、1日約7万台の交通量を有しており、通行止めとした場合の周辺道路への影響が大きいいため、4車線の通行帯を確保する終日車線規制方式で工事を計画した。
- 工事期間が長期に及ぶため、交通量の多くなる交通混雑期は交通規制を解除(4車線→6車線)するため、防護柵切替車両(ロードジッパー)を導入し、交通規制の実施・解除に要する期間を短縮している。

#### 4車線を確保した終日車線規制 及び 交通混雑期の交通規制の解除


- ・交通混雑期(年末年始、GW、お盆)は車線数を4車線→6車線に復旧
- ・防護柵切替車両(ロードジッパー)を導入し、交通規制の実施、解除に要する期間を短縮

#### 施工条件の制約への対応


- ・伊丹空港の離発着区域に近い箇所では、クレーンの高さに制限が設けられていることから特別に製作する門型クレーンを用いて橋の架け替えを実施。

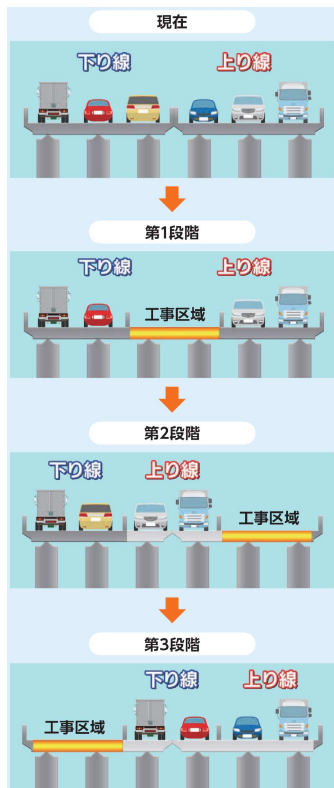

＜クレーン車による橋の架け替えイメージ＞

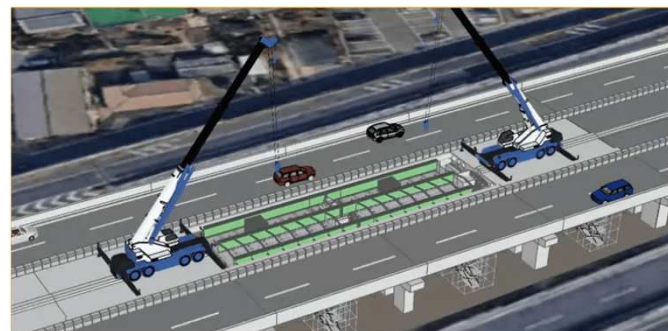

＜門型クレーンによる橋の架け替えイメージ＞


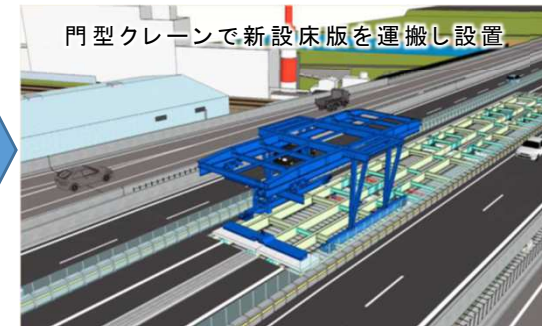


## 5. 新たな更新計画の必要性

# 5. 新たな更新計画の必要性

## ～点検に基づく点検・診断・措置・記録の維持管理サイクルの継続～

- 省令に基づく5年に1度の定期点検に加え、NEXCO3会社の点検要領による点検を実施している。
- 点検結果に基づく適切な点検・診断・措置（修繕、更新等）・記録といった維持管理サイクルを継続している。
- これにより、変状の事例を収集し、分析することで劣化に対する知見の蓄積を進めている。

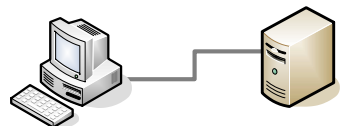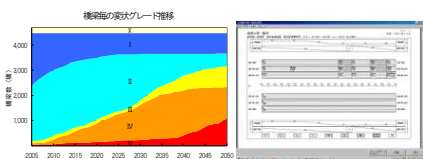


点検・補修結果の記録





点検



継続的な  
安全・安心の  
実現へ

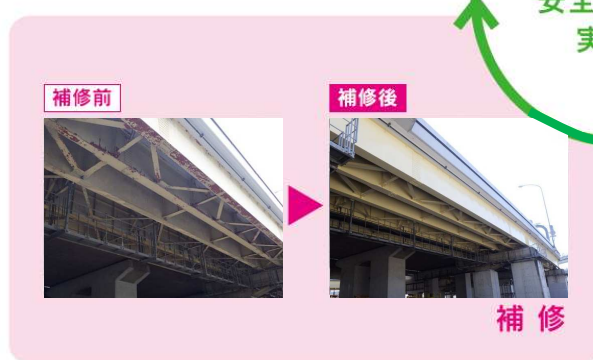

診断

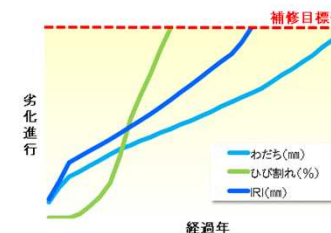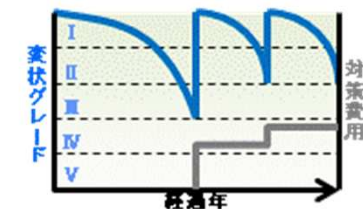

補修計画の策定

# 5. 新たな更新計画の必要性 ～調査技術の高度化を踏まえた詳細調査の実施～

- 電磁波レーダーや超音波探査といった非破壊調査技術の進展や詳細調査の進捗に伴い、これまで目視では発見できなかった構造物内部の劣化状況を把握することが可能となった。

対象構造物	概要	調査状況等
橋梁 (床版)	<p>電磁波レーダー探査 →目視では確認不可能な舗装下の床版上面の劣化(土砂化・浮き等)の有無、床版内部のひび割れの有無、鉄筋かぶり等の状況を確認</p>	<p>電磁波レーダー探査</p> 
	<p>部分開削調査、小径削孔調査 →舗装補修(橋面舗装の切削作業)の影響による床版上面の劣化の有無、床版厚の減少や水平ひび割れの有無を確認</p>	   <p>部分開削調査状況</p> <p>小径削孔調査状況</p> <p>小径削孔調査による水平ひび割れの確認</p>
橋梁 (PC鋼材)	<p>広帯域超音波法による調査 →目視では確認不可能なPC鋼材のグラウトの充填状況を確認</p>	<p>広帯域超音波法によるグラウト充填不足調査</p> 
舗装	<p>FWD調査 →衝撃荷重により路面のたわみ形状(たわみ曲線)を計測することで、舗装の層ごとの劣化の有無を確認</p>	  <p>調査車両</p> <p>たわみセンサ</p>
	<p>開削調査 →変状箇所において舗装を切り出し目視で確認することで、路盤部の詳細な劣化(ひび割れや変形)の有無を確認</p>	   <p>墨出し・路面調査・カッター</p> <p>アスコンブロックの吊出し</p> <p>舗装断面</p>

# 5. 新たな更新計画の必要性（橋梁） ～ PC鋼材の腐食及びグラウト充填不足への対応～

- 鋼材の破断による突出事象等により、充填材（グラウト）の充填不足による劣化は顕在化していたが、目視によって充填不足箇所を把握することは困難であった。
  - 2016年以降、非破壊調査技術の高度化により、充填不足箇所の検出が可能となった。さらには、塩害等により鋼材が著しく腐食又は破断している場合があることが判明した。
- ⇒ 充填不足が確認された場合は、充填材の再注入等の実施、中でも変状が著しいものは架替等の対策が必要である。

## ■新たに判明した事象

- ・2016年以降、非破壊調査技術の高度化により充填不足箇所の検出が可能



探査状況（広帯域超音波法）

- ・削孔調査の結果、突出事象等が発生しなくても鋼材が腐食・破断している事例も確認



削孔調査

（削孔後、工業用内視鏡カメラで内部確認）



鋼材の腐食状況


## ■充填材の技術基準の変遷

- ・充填不足が懸念されてきたことなどを受け、施工管理方法などが強化


＜主な充填不足の発生メカニズム＞

### 【水分分離による事象】

#### ①充填材からの水分分離(水分上昇)

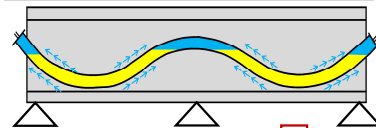


#### ②充填不足の発生

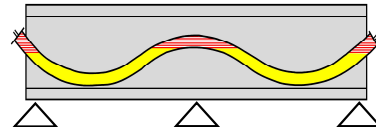


水分分離(水分上昇)⇒蒸発による空洞の発生

### 【先流れ発生による事象】

#### ①先流れの発生

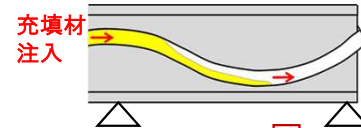

#### ②充填不足の発生

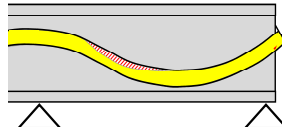

先流れによる空洞の発生

## ○1999(H11)施工マニュアルの改訂

- ◇水分分離(水分上昇)が起きづらい充填材の標準化
- ◇先流れなどを防止するため、充填材の適正な粘性度に関する内容やその注入方法などの内容が明記

## ■対策内容

- ・変状が著しい構造物は、桁の架替等を実施



架替事例

- ・充填材の充填不足が見られる構造物は再注入を実施



注込・排出用のホース

充填材の再注入

＜参考：PC(プレストレストコンクリート)橋の概要＞



鋼材により予めコンクリートに押される力を与えることで、ひび割れの発生を防止。

# 5. 新たな更新計画の必要性（橋梁）

## ～ PC鋼材の腐食及びグラウト充填不足への対応 実施箇所为例～

◆ 滄浪橋（神奈川県）【下り線、橋長5,685m、1971年開通】 E84西湘バイパス 国府津IC～橋IC

- E84西湘バイパス 滄浪橋は1971年に供用した全長5,685mのPC（プレストレストコンクリート）橋である。
- 海岸からの水分・飛来塩分がコンクリート内に浸透しており、特にPC鋼材の充填材の充填不足の範囲では充填材による防食効果が無いため、PC鋼材が劣化し、桁全体での健全度の低下が生じている。
- 充填材の充填不足かつ塩害等により、PC鋼材が著しく腐食又は破断している。

位置図



損傷状況



構造物 全景



桁の変状状況①

対策例

- ・ PC鋼材が劣化し、健全度が低下している桁の架替を実施




対策イメージ(桁の架替)

これまでの点検・補修状況

防水塗装などの補修を繰返し実施

- H3(1991)年 部分的補修※(1回目)  
防水塗装
- H20(2008)年 部分的補修(2回目)  
電気防食
- H27(2015)年 近接目視において  
補修箇所の再劣化を確認  
部分的補修(3回目)


※コンクリートが剥離した箇所を補修するもの

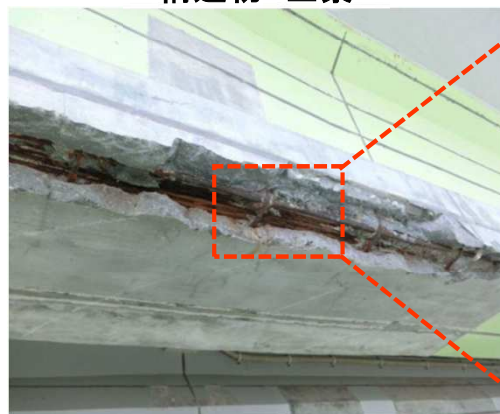

桁の変状状況②



PC鋼材の変状状況

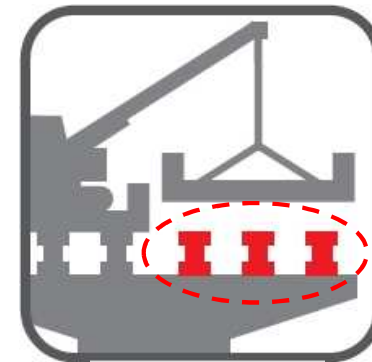

桁のイメージ

# 5. 新たな更新計画の必要性（橋梁） ～鉄筋コンクリート床版・中空床版の劣化への対応～

- 電磁波レーダー探査や小径削孔調査により、古い基準等で設計や補修を行った橋梁において、床版上面や内部にひび割れ等の劣化が新たに確認された。
  - 凍結防止剤等の影響による鉄筋腐食の促進、交通の繰り返し荷重や水の影響による劣化など、塩害と疲労の複合劣化により、劣化が加速しており、重大な損傷に至ることが判明した。
- ⇒ 劣化が著しい床版については、高耐久なプレストレストコンクリート床版への取替が必要である。


## ■ 新たに判明した事象

- ・電磁波レーダー探査・小径削孔調査により、床版厚の減少、床版上面の劣化、内部に微細なひび割れの発生等の劣化を確認



### <鉄筋コンクリート床版の劣化メカニズム>

- ① 舗装補修（橋面舗装の切削）  
床版厚、かぶりの減少  
微細ひび割れの発生
- ② 床版上面の土砂化が大幅に進行  
凍結防止剤の影響による鉄筋腐食が促進  
水平ひび割れの発生  
交通の繰り返し荷重や水の影響による劣化が進行

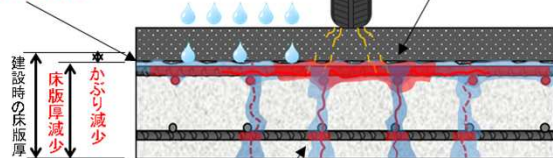

- ③ 繰り返し荷重によりひび割れが貫通  
床版下面も鉄筋の腐食膨張によるひび割れ、剥離、剥落が発生

【床版上面の舗装補修について】

- ・H23以降、既設床版を損傷させない施工方法について要領に規定

## ■ コンクリート床版の技術基準の変遷

- ・交通量の増加、車両の大型化に伴い床版の疲労ひび割れの増加→設計基準が見直し

### ○ 1956(S31)道路橋示方書適用の床版

荷重 : T-20 8,000kgf  
床版厚 : 19cm※(うち、かぶり3cm)  
配力鉄筋: 主鉄筋の25%以上

設計荷重: 25%増  
床版厚 : 32%増

### ○ 1972(S47)道路橋示方書適用の床版


荷重 : TT-43 9,600kgf  
床版厚 : 22cm※(うち、かぶり3cm)  
配力鉄筋: 主鉄筋の70%以上

床版厚: 14%増

### ○ 1993(H5)道路橋示方書適用の床版 <現行基準>




荷重 : B活荷重 10,000kgf  
床版厚 : 25cm※(うち、かぶり4cm)  
配力鉄筋: 主鉄筋の83~85%以上

※ 床版支間3mの場合

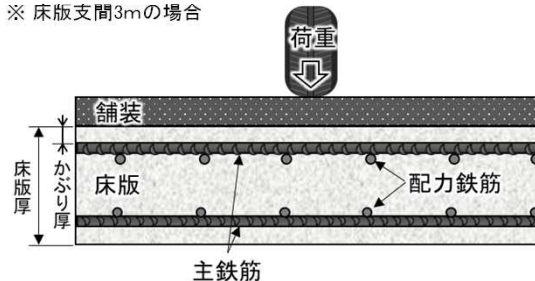

## ■ 対策内容

- ・鉄筋コンクリート床版を耐久性の高いプレストレストコンクリート床版等に取替

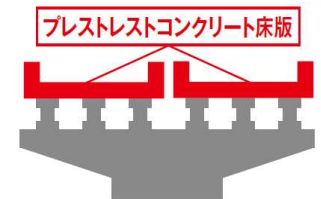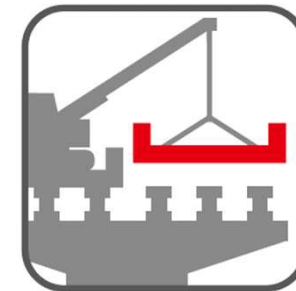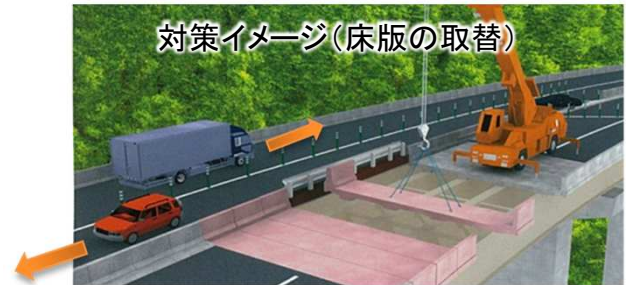

### 【対策が必要な箇所】

- ・古い基準で設計された橋梁で、床版厚の減少が確認され、塩害や疲労の複合劣化の進行により床版下面の劣化も進行している床版



# 5. 新たな更新計画の必要性（橋梁） ～鉄筋コンクリート床版・中空床版の劣化への対応 実施箇所为例～


かせがわ ◆嘉瀬川橋(佐賀県)【上り線、橋長455m、1987年開通】 E34長崎自動車道 佐賀大和IC～多久IC

- E34長崎自動車道 嘉瀬川橋は1987年に供用した全長455mの鋼橋(鉄筋コンクリート床版)である。
- 電磁波レーダー探査の結果、広範囲で床版上面の劣化を確認した。  
小径削孔調査の結果により、床版内部にひび割れ等の変状が確認されており、床版下面の劣化も顕在化している。
- 床版上面側において高い塩化物イオン濃度が確認されており、凍結防止剤等の影響により、床版の劣化が大幅に進行。

## 位置図




鉄筋コンクリート床版(RC床版)

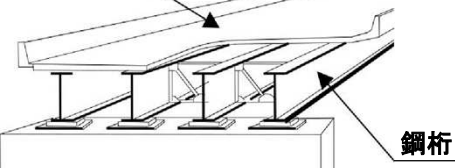

## これまでの補修状況

- H22(2010年) 舗装部分補修
- H23(2011年) 舗装全面補修  
床版防水工
- R1(2019年)以降 床版下面断面修復

## 損傷状況

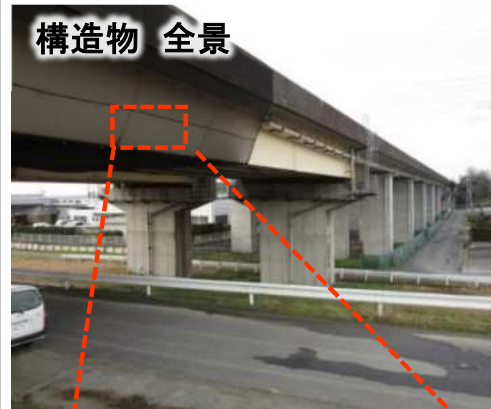

構造物 全景



(床版内部の水平ひび割れ)




電磁波レーダー探査で劣化を確認した床版上面の例



(はく落・鉄筋露出)


床版下面の損傷状況①

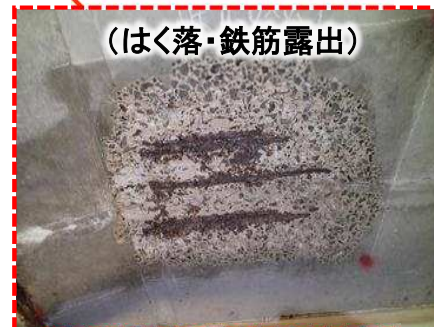

(はく落・鉄筋露出)

床版下面の損傷状況②

## <小径削孔調査結果>

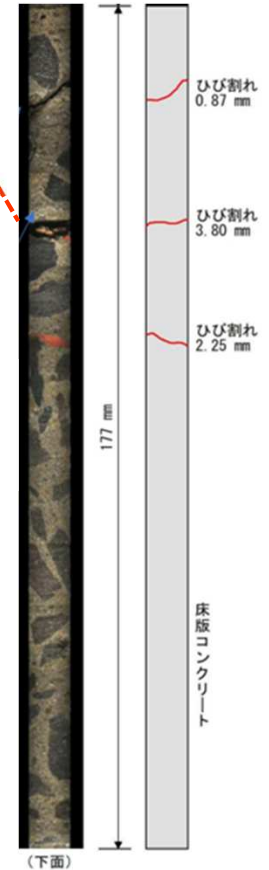


## 対策例

- ・鉄筋コンクリート床版を耐久性の高いプレレストコンクリート床版等へ取替



対策イメージ(床版の取替)

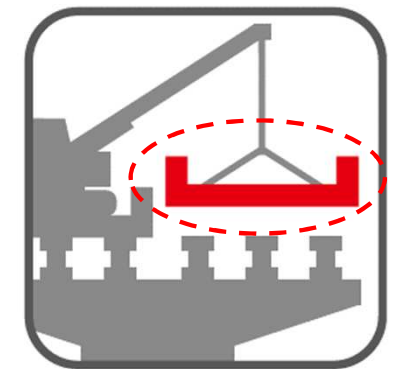


床版のイメージ 40

# 5. 新たな更新計画の必要性（舗装） ～舗装路盤部の疲労破壊への対応～

- これまでは、表層・基層を主体とした補修にて健全性が維持できると想定し、繰返し補修を実施。路面に土砂の吹き出しやひび割れがあり、路盤部の変状が疑われる場合は、局部的な変状として同等性能の材料で補修する対症療法的な補修を実施。
  - 近年路盤部までの変状が増加傾向であることから、舗装内部を確認する開削調査を行ったところ、舗装厚が比較的薄い等の脆弱化しやすい箇所においては上層路盤下面からの疲労ひび割れにより、水が浸透することで下層路盤に永久変形が発生し、変状が進行するメカニズムが判明。
- ⇒ 比較的舗装厚が薄い箇所や、路床及び路盤の脆弱化が進行しやすい箇所等、路盤部の変状が確認されている箇所については新たに高耐久路盤へ変更することが必要。


## ■新たに判明した事象

・開削調査の結果、上層路盤下面からのひび割れや下層路盤の永久変形が発生していることが判明

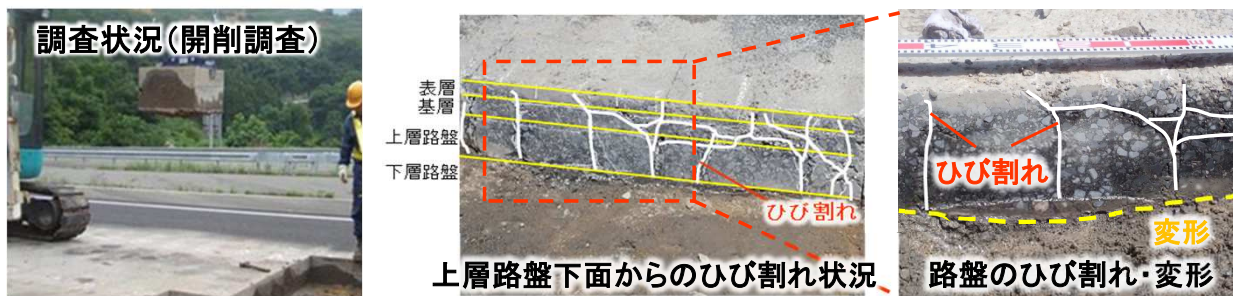


## <路盤部の変状メカニズム>

・交通荷重、舗装厚、水の侵入やこれに伴う路床及び路盤の脆弱化などが複合した要因により変状が進行

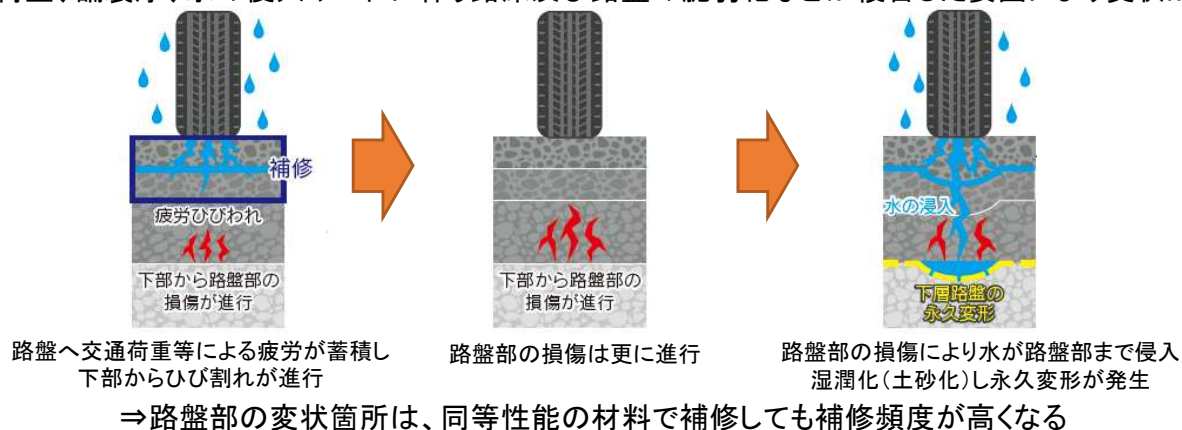

## ■ 対策内容

・変状した路盤を新たに高耐久路盤へ変更

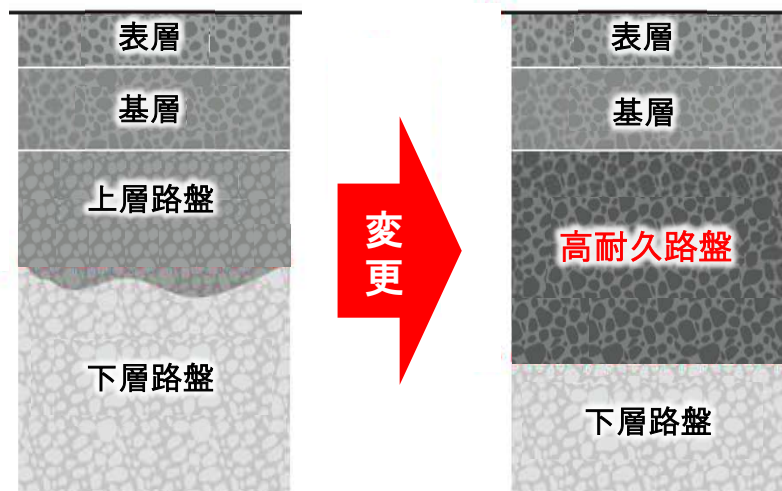

## 高耐久路盤への変更例

### 【対策が必要な箇所】

・舗装厚が比較的薄い箇所において、上層路盤下面からのひび割れ等により路盤部が変状している箇所  
(繰返しの補修箇所等における非破壊調査の結果、路盤部まで変状している箇所)

# 5. 新たな更新計画の必要性（舗装） ～舗装路盤部の疲労破壊への対応 実施箇所～

つちたる

みなかみ

ゆざわ



## ◆土樽地区(新潟県)【1987年開通】E17関越自動車道 水上IC～湯沢IC

- E17関越自動車道 土樽地区は1987年に供用した区間である。
- 繰返しの部分補修を実施してきたが、開削調査により路盤の状態を確認したところ、上層路盤下面からのひび割れ及び下層路盤が変形していることが判明した。

### 位置図



### 損傷状況

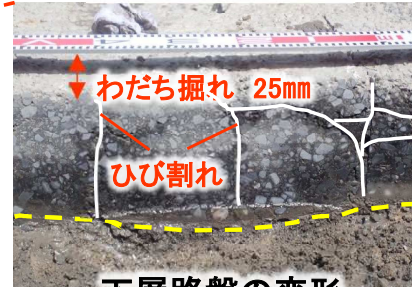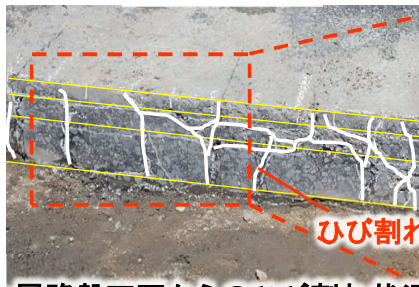


### これまでの点検・補修状況

表層・基層の補修を繰返し実施

- H23(2011)年 表層・基層を全面補修。
- 以後、1年毎に繰返しの部分補修を実施。
- R3(2021)年 詳細調査にて初めて路盤の状態を開削して確認したところ、上層路盤のひび割れ及び下層路盤が変形していることが判明。

### 対策例

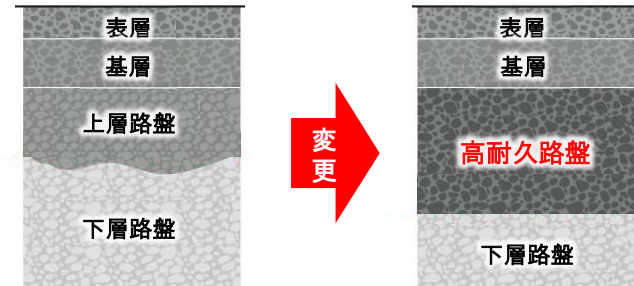

高耐久路盤への変更例

# 5. 新たな更新計画の必要性（土構造物）

## ～地すべり対策をしても変状が収まらない切土のり面への対応～

- 断層や地すべりを起こしやすい地質が分布している切土のり面において、のり面安定のため、グラウンドアンカー等の地すべり対策を繰り返し実施しても、変状が収まらない状況を確認した。
  - 地下水や降雨の影響により、経時的に強度低下や変形が進行し、今後も更に地すべりが進行することが想定され、グラウンドアンカー等による標準的な工法では地すべりを抑止することができない場合がある。
- ⇒ このような箇所においては、抜本的な対策として、本線上にカルバートを設置し、その上に押え盛土を構築することで、のり面全体に対して面的に変形を抑制する対策が必要である。

### ■ 新たに判明した事象

#### <標準的な地すべり対策>

地すべり等の変状が生じた場合、グラウンドアンカー等の変状を抑えるための対策を実施



#### <対策後も地すべりが進行>

地すべり対策を繰り返し実施しても変状が収まらない状況を確認




※1 乾燥した軟岩が乾燥、吸水を繰り返すことにより、細粒化する現象

#### <変状が収まらない要因>

- ・ スレーキング※1性が強く吸水膨張する特性を持つ地質が分布
- ・ 層状破碎帯や流れ盤を有するのり面




#### <変状発生メカニズム>

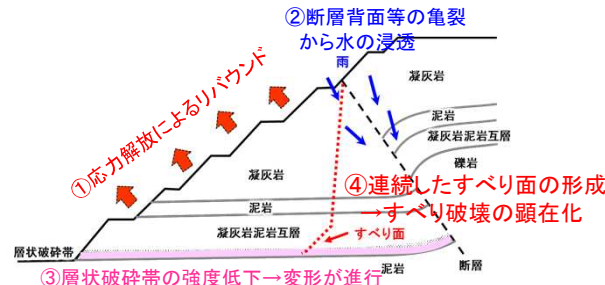

- ・ 地下水や降雨の影響により地山の強度低下や変形が進行
- ・ 今後、更に地すべりが進行することが想定
- ・ 変状発生メカニズムや規模などから、標準的な工法では地すべりを抑止することができない

### ■ 対策内容

- ・ 本線上にカルバートを設置し、その上に押え盛土を構築することで、従来の交通を確保したうえで、のり面全体に対して面的に変形を抑制


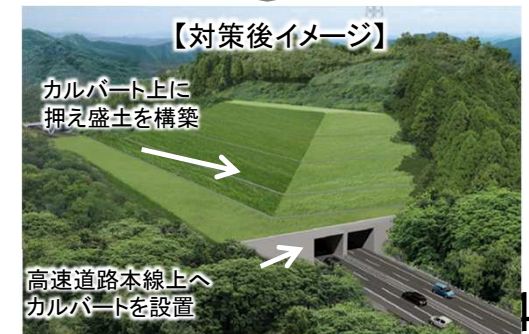


# 5. 新たな更新計画の必要性（土構造物）

～地すべり対策をしても変状が収まらない切土のり面への対応 実施箇所为例～

◆木津地区(兵庫県)【1998年開通】E2山陽自動車道 三木JCT～神戸西IC

- 山陽自動車道 木津地区では、建設当時に切土のり面に変状が発生したことから、地すべり対策工を実施し供用した。
- 供用後も変状が継続しており、これまでグラウンドアンカー等による補強を繰り返しているが、変状が止まらない状況。
- 2016年より外部有識者を含めた対策検討委員会を発足し、抜本的な対策について検討を実施している。
- 変状発生メカニズムや規模などから、標準的な工法では地すべりを抑止することができないため、本線上にカルバートを設置し、その上に押え盛土を構築することで、のり面全体に対して面的に変形を抑制する抜本的な対策が必要である。

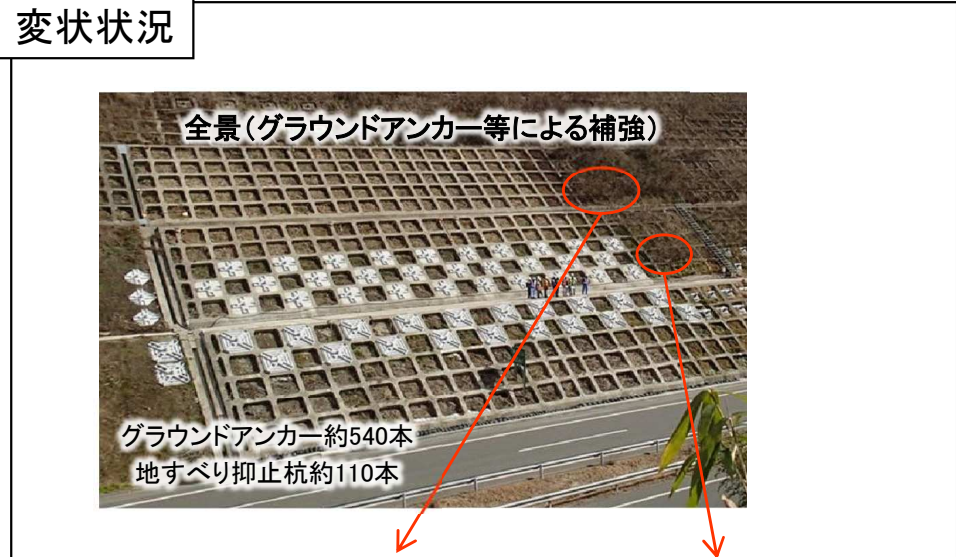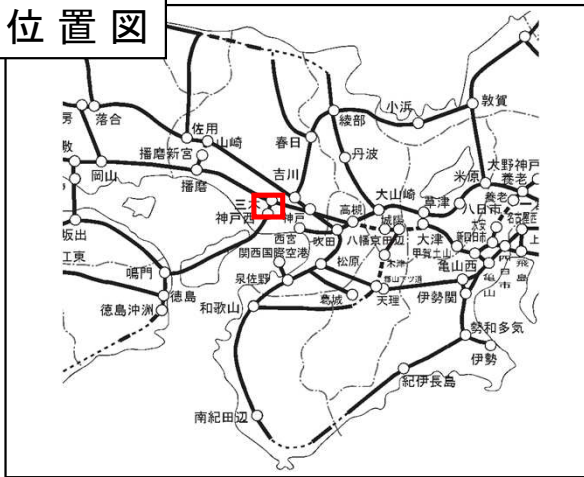

これまでの点検・補修状況


グラウンドアンカーなどの補強対策を変状発生都度実施

- 2001(H13)年 グラウンドアンカー工
- 2011(H23)年 切土補強土工
- 2014(H26)年 グラウンドアンカー工

2014年以降も継続して変状の状況を観測中

※ 建設当初から23年間経過しても、変状が収まらない状況

※ 2015(H27)年7月、2018(H30)年7月豪雨時に大きな変位を確認

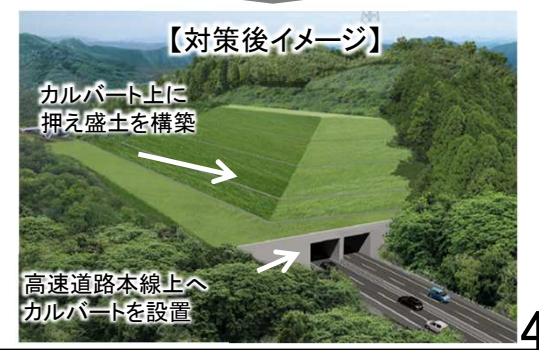

# 5. 新たな更新計画の必要性（土構造物） ～火山堆積物地質における路面陥没への対応～

- 東富士五湖道路(富士吉田IC～須走IC)では、供用後35年を経過し、近年、舗装路面に陥没や空洞が繰り返し発生している。
  - 2016年より有識者委員会で検討を進めた結果、火山堆積物地質の原地盤に火山堆積物地質の盛土の細粒分が流出し、空洞が発生したと想定されるメカニズムが判明した。
- ⇒ 盛土を現在の多孔質な火山堆積物ではないものに置換えるとともに、原地盤に細粒分が流出しないような対策を行うことで、長期健全性を確保することが必要。

## ■新たに判明した事象

ふじよしだ すばしり ふじとうぶ  
E68東富士五湖道路 富士吉田IC～須走IC(山梨県 富士東部地区)


【上下線、対策区間4.4km、1986年開通、35年経過】





## ■ 対策内容

- ・盛土を現在の多孔質な火山堆積物ではないものに置換える。
- ・合わせて、盛土から原地盤への細粒分流出を防止する対策を実施。

(対策イメージ:断面)

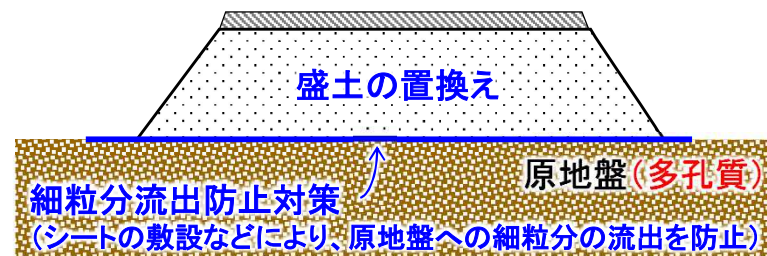


## <変状発生メカニズム>

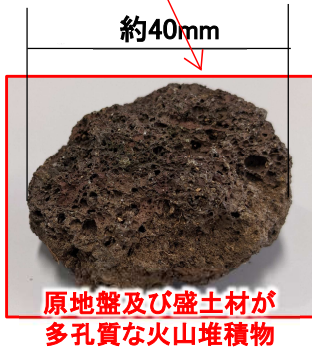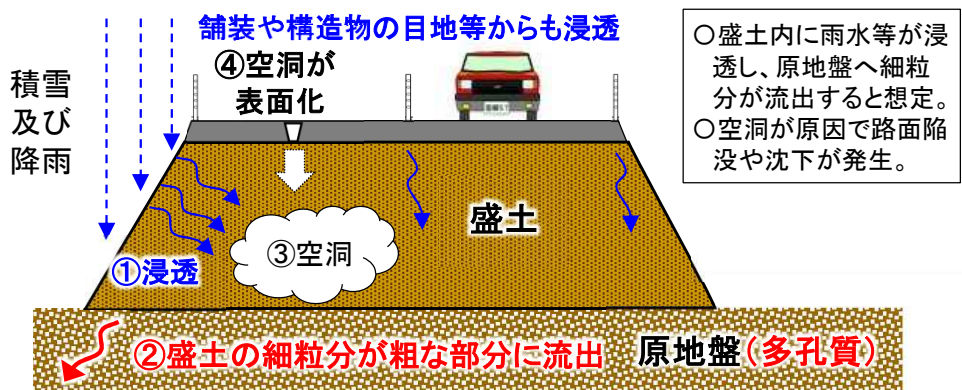

火山噴出物の一種で、溶岩中の揮発成分が噴出時に揮発し、多数の気泡が生じた状態で急激に冷え固まることにより、多孔質な砂礫状となったもの。

(施工イメージ)

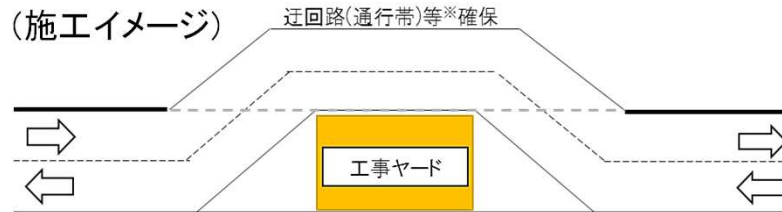

※工事時の影響軽減のため現在の車線数を確保

## 6. 新たな更新計画の概要

## 6. 新たな更新計画の概要

- 今回、定期点検及び変状箇所における点検技術の高度化を踏まえた詳細調査の結果、著しい変状が確認され、新たに更新が必要であると本委員会において判断される箇所について、NEXCO3会社が事業規模をとりまとめたところ、約500 km(上下線別の延べ延長:960km)、対策として約1兆円の更新事業が必要と判明した。

### ■更新計画(概略)の概要

区分	主な対策	延長※	概算事業費
橋梁	桁の架替、充填材の再注入	約 30 km【約 50 km】	約 2,500億円
	床版取替	約 20 km【約 30 km】	約 4,500億円
土工・舗装	舗装路盤部の高耐久化	約 440km【約 870km】	約 2,400億円
	切土区間のボックスカルバート化＋押え盛土	2 箇所	約 200億円
	盛土材の置換	約 4 km【約 8 km】	約 400億円
合計		約500 km【約960 km】	約 10,000億円

※1【 】は上下線別の延べ延長。端数処理の関係で合計が合わない場合がある